

Руководство по эксплуатации

Радарный датчик для непрерывного
измерения уровня сыпучих продуктов

VEGAPULS 69

4 ... 20 mA/HART - двухпроводный



Document ID: 47247



VEGA

Содержание

1 О данном документе	
1.1 Функция	4
1.2 Целевая группа.....	4
1.3 Используемые символы.....	4
2 В целях безопасности	
2.1 Требования к персоналу	5
2.2 Надлежащее применение	5
2.3 Предупреждение о неправильном применении	5
2.4 Общие указания по безопасности.....	5
2.5 Соответствие требованиям норм ЕС.....	6
2.6 Рекомендации NAMUR	6
2.7 Радиотехническое разрешение для Европы.....	6
2.8 Экологическая безопасность.....	7
3 Описание изделия	
3.1 Структура	8
3.2 Принцип работы	9
3.3 Упаковка, транспортировка и хранение.....	10
3.4 Принадлежности и запасные части.....	11
4 Монтаж	
4.1 Общие указания.....	13
4.2 Варианты монтажа прибора с пластиковой рупорной антенной	13
4.3 Подготовка к монтажу с монтажной скобой	16
4.4 Указания по монтажу	16
5 Подключение к источнику питания	
5.1 Подготовка к подключению.....	28
5.2 Подключение	29
5.3 Схема подключения (однокамерный корпус)	30
5.4 Схема подключения (двухкамерный корпус).....	31
5.5 Двухкамерный корпус Ex d.....	33
5.6 Схема подключения (двухкамерный корпус Ex d ia)	34
5.7 Двухкамерный корпус с DIS-ADAPT	35
5.8 Схема подключения - исполнение IP 66/IP 68, 1 bar	36
5.9 Фаза включения	36
6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки	
6.1 Установка модуля индикации и настройки	37
6.2 Система настройки	38
6.3 Индикация измеренных значений - выбор языка.....	39
6.4 Параметрирование - Быстрая начальная установка.....	40
6.5 Параметрирование - Расширенная настройка	41
6.6 Сохранение данных параметрирования	56
7 Начальная установка с помощью PACTware	
7.1 Подключение ПК	57
7.2 Параметрирование	58
7.3 Сохранение данных параметрирования	59
8 Начальная установка с помощью других систем	

8.1	Настроочные программы DD.....	60
8.2	Field Communicator 375, 475	60
9	Диагностика, управление запасами и сервис	
9.1	Обслуживание.....	61
9.2	Память измеренных значений и память событий.....	61
9.3	Функция управления активами (Asset Management).....	62
9.4	Устранение неисправностей	67
9.5	Замена блока электроники	70
9.6	Обновление ПО	71
9.7	Действия при необходимости ремонта	71
10	Демонтаж	
10.1	Порядок демонтажа.....	73
10.2	Утилизация	73
11	Приложение	
11.1	Технические данные	74
11.2	Размеры	83

**Указания по безопасности для Ex-зоны**

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые являются составной частью данного руководства по эксплуатации и прилагаются к нему для каждого поставляемого устройства с Ex-разрешением.

Редакция:2014-05-22

1 О данном документе

1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей. Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и выполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



Осторожно: Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.



Предупреждение: Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.



Опасно: Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.

- **Список**

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.

- **Действие**

Стрелка обозначает отдельное действие.

- 1 **Порядок действий**

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



Утилизация батареи

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе с устройством требуется всегда иметь необходимые средства индивидуальной защиты.

2.2 Надлежащее применение

Датчик VEGAPULS 69 предназначен для непрерывного измерения уровня.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

2.3 Предупреждение о неправильном применении

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

Следует также учитывать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности.

Радарные уровнемеры имеют, в зависимости от исполнения, частоту излучения в диапазоне С или в диапазоне К. Мощность

излучения значительно ниже допустимых международными нормами предельных значений. При надлежащем применении прибор не представляет опасности для здоровья.

2.5 Соответствие требованиям норм ЕС

Устройство выполняет требования соответствующих директив Европейского союза, что подтверждено испытаниями и нанесением знака СЕ.

Декларацию соответствия можно загрузить с нашей домашней страницы.

Электромагнитная совместимость

Устройство в четырехпроводном исполнении или исполнении Ex d ia предназначено для применения в промышленной среде. При этом следует учитывать проводимые и излучаемые помехи, которые являются обычными для устройства Класса А по EN 61326-1. При применении устройства в другой среде, необходимо принять меры для обеспечения электромагнитной совместимости с другими устройствами.

2.6 Рекомендации NAMUR

Объединение NAMUR представляет интересы автоматизации промышленных технологических процессов в Германии.

Выпущенные Рекомендации NAMUR действуют как стандарты в сфере промышленного приборного обеспечения.

Устройство выполняет требования следующих Рекомендаций NAMUR.

- NE 21 – Электромагнитная совместимость оборудования
- NE 43 – Уровень сигнала для информации об отказе измерительных преобразователей
- NE 53 – Совместимость промышленных приборов и компонентов индикации/настройки
- NE 107 – Самоконтроль и диагностика промышленных устройств

Дополнительные сведения см. на www.namur.de.

2.7 Радиотехническое разрешение для Европы

Устройство соответствует Директиве LPR (Level Probing Radar) EN 302729-1/2.

Устройство разрешено для неограниченного применения снаружи и внутри закрытых емкостей в странах ЕС и европейской зоны свободной торговли, принявших эту Директиву.

Для применения снаружи закрытых емкостей должны выполняться следующие условия:

- Монтаж должен выполняться только обученным персоналом
- Устройство должно быть постоянно смонтировано на месте, и антенна должна быть направлена вертикально вниз

- Место монтажа должно быть удалено минимум на 4 км от радиоастрономических станций, если нет специального разрешения, выданного соответствующим национальным уполномоченным органом
- При монтаже в радиусе от 4 до 40 км от радиоастрономической станции, устройство может монтироваться не выше 15 м над землей.

Список радиоастрономических станций см. в "Приложении".

2.8 Экологическая безопасность

Зашита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Зашите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

3 Описание изделия

3.1 Структура

Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:

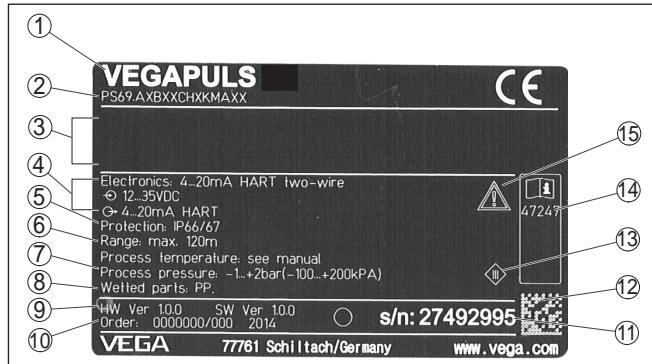


Рис. 1: Данные на типовом шильдике (пример)

- 1 Тип устройства
- 2 Код изделия
- 3 Разрешения
- 4 Питание и сигнальный выход электроники
- 5 Степень защиты
- 6 Диапазон измерения
- 7 Температура и давление процесса, давление процесса
- 8 Материал контактирующих деталей
- 9 Версия аппаратного и программного обеспечения
- 10 Номер заказа
- 11 Серийный номер устройства
- 12 Матричный штрихкод для приложения для смартфона
- 13 Символ класса защиты прибора
- 14 Идент. номера документации
- 15 Указание по соблюдению документации устройства
- 16 Орган по сертификации для маркировки CE
- 17 Директива

Поиск устройства по серийному номеру

Типовой шильдик содержит серийный номер прибора. По серийному номеру на нашей домашней странице можно найти следующие данные для прибора:

- Код изделия (HTML)
- Дата отгрузки с завода (HTML)
- Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
- Руководство по эксплуатации и руководство по быстрой начальной установке в редакции на момент поставки прибора (PDF)
- Данные датчика в соответствии с заказом - для замены электроники (XML)
- Сертификат проверки (PDF) - опция

Данные можно получить на www.vega.com, "VEGA Tools" через "Gerätesuche", введя серийный номер устройства.

Также можно найти эти данные через смартфон:

- Через "VEGA Tools" из "Apple App Store" или "Google Play Store" загрузить приложение для смартфона
- Сканировать матричный код с шильдика устройства или
- Вручную вести серийный номер в приложение

Сфера действия данного Руководства по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации действует для следующих исполнений устройства:

- Аппаратная версия 1.0.0 и выше
- Версия ПО 1.0.1 и выше

Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Радарный уровнемер
- Документация
 - Руководство по быстрой начальной установке VEGAPULS 69
 - Инструкции для дополнительного оснащения прибора
 - "Указания по безопасности" (для Ex-исполнений)
 - При необходимости, прочая документация
- DVD "Software & Documents" со следующим содержанием:
 - Руководства по эксплуатации
 - Указания по безопасности
 - PACTware/DTM-Collection
 - Драйверное ПО



Информация:

В руководстве по эксплуатации описываются также особенности устройства, которые могут быть выбраны как опции при заказе. Поставляемое исполнение исходит из спецификации заказа.

Область применения

3.2 Принцип работы

Радарный уровнемер VEGAPULS 69 предназначен для непрерывного измерения уровня сыпучих продуктов, в том числе при самых сложных условиях и очень больших диапазонах измерения.

Уровнемер идеально применим для измерения уровня в высоких и узких сilosах, на плохо отражающих сыпучих продуктах, таких как летучая зола, пластиковые гранулы или древесные опилки, а также при сильных помехах от постоянных встроенных конструкций. Эти возможности прибора определяются принципом измерения: уровнемер с очень малым углом раскрытия антенны измеряет расстояние исходя из смещения частоты.

Прибор с различными исполнениями антенной системы и с разным оснащением применим практически в любых условиях и процессах:

- Пластиковая рупорная антенна или оправленная металлом линзовая антенна

- Дополнительный или интегрированный вход для подключения обдува
- Поворотный держатель с уплотнением к процессу

Принцип действия

Через antennу датчика излучается непрерывный радарный сигнал с пилообразно изменяющейся частотой. Излученный сигнал отражается от поверхности продукта, и принимается antennой как эхосигнал.

Частота принимаемого сигнала всегда отличается от текущей частоты излучения. Разность частот пропорциональна расстоянию до поверхности продукта, тем самым уровню заполнения. Определенный таким образом уровень преобразуется в соответствующий выходной сигнал и выдается в виде измеренного значения.

3.3 Упаковка, транспортировка и хранение**Упаковка**

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

Осмотр после транспортировки

При получении доставленное оборудование должно быть немедленно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

Хранение

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защищить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

PLICSCOM**3.4 Принадлежности и запасные части**

Модуль индикации и настройки PLICSCOM предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики датчика. Модуль может быть установлен в датчике или во внешнем блоке индикации и настройки и удален из него в любое время.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки PLICSCOM" (Идент. номер документа 27835).

VEGACONNECT

Интерфейсный адаптер VEGACONNECT предназначен для подключения приборов к интерфейсу USB персонального компьютера. Для параметрирования необходимо программное обеспечение для настройки PACTware и VEGA-DTM.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Интерфейсный адаптер VEGACONNECT" (Идент. номер документа 32628).

VEGADIS 81

Выносной блок VEGADIS 81 предназначен для индикации измеренных значений и настройки датчиков VEGA-plics®.

Для подключения VEGADIS 81 к датчикам в исполнении с двухкамерным корпусом дополнительно требуется интерфейсный адаптер "DISADAPT".

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "VEGADIS 81" (Идент. номер документа 43814).

DIS-ADAPT

Адаптер "DIS-ADAPT" является запасной частью для датчиков с двухкамерным корпусом. Адаптер предназначен для подключения выносного блока индикации VEGADIS 81 через разъем M12 x 1 на корпусе датчика.

Подробную информацию см. в Инструкции "Адаптер DISADAPT" (Идент. номер документа 45250).

VEGADIS 82

VEGADIS 82 предназначен для индикации измеренных значений и настройки датчиков с протоколом HART. Выносной блок индикации и настройки подключается в линию сигнала 4 ... 20 mA/HART.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "VEGADIS 82" (Идент. номер документа 45300).

PLICSMOBILE T61

Выносной GSM/GPRS-модуль PLICSMOBILE T61 предназначен для беспроводной передачи измеренных значений и удаленного параметрирования датчиков plics®. Настройка выполняется посредством PACTware/DTM с подключением через интегрированный порт USB.

Дальнейшую информацию см. в Инструкции "PLICSMOBILE T61" (Идент. номер документа 37700).

PLICSMOBILE

Встроенный GSM/GPRS-модуль PLICSMOBILE предназначен для беспроводной передачи измеренных значений и

удаленного параметрирования датчиков plics®. Настройка выполняется посредством PACTware/DTM с подключением через интегрированный порт USB.

Дальнейшую информацию см. в Инструкции "GSM/GPRS-модуль PLICSMOBILE" (Идент. номер документа 36849).

Защитный колпак

Защитный колпак предохраняет корпус датчика от загрязнения и сильного нагрева из-за солнечных лучей.

Подробную информацию см. в Инструкции "Защитный колпак" (Идент. номер документа 34296).

Фланцы

Резьбовые фланцы могут иметь различное исполнение в соответствии со следующими стандартами: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Подробную информацию см. в инструкции "Фланцы соотв. DIN-EN-ASME-JIS" (номер документа 31088).

Фланцы для монтажа прибора с пластиковой рупорной антенной

Для монтажа прибора с пластиковой рупорной антенной на патрубке имеются два вида фланцев: накидной фланец и адаптерный фланец

Дальнейшую информацию см. в гл. "Монтаж" данного руководства по эксплуатации.

Монтажная скоба для прибора с пластиковой рупорной антенной

Для монтажа прибора с пластиковой рупорной антенной на стене или перекрытии имеется монтажная скоба.

Дальнейшую информацию см. в гл. "Монтаж" данного руководства по эксплуатации.

Блок электроники

Блок электроники VEGAPULS серии 60 является запасной частью для радарных датчиков VEGAPULS серии 60. Исполнения блока электроники различаются по сигнальному выходу.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Блок электроники VEGAPULS серии 60" (Идент. номер документа 36801).

Дополнительная электроника для двухкамерного корпуса

Дополнительная электроника является сменным блоком для двухпроводных датчиков 4 ... 20 mA/HART с двухкамерным корпусом.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Дополнительная электроника для 4 ... 20 mA/HART 2-провод." (ID документа 42764).

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Защита от влажности

Для защиты устройства от проникновения влаги использовать следующие меры:

- Использовать рекомендуемый кабель (см. гл. "Подключение к источнику питания")
- Надежно затянуть кабельный ввод
- Соединительный кабель от кабельного ввода направить вниз

Это необходимо, прежде всего, в следующих случаях монтажа:

- Монтаж на открытом воздухе
- Помещения с повышенной влажностью (например, где производится очистка)
- Емкости с охлаждением или подогревом

Применимость при данных условиях процесса

Все части устройства, находящиеся в процессе, должны быть применимы для данных условий процесса.

К таким частям относятся:

- Активная измерительная часть
- Присоединение
- Уплотнение к процессу

Особо учитываемые условия процесса:

- Давление процесса
- Температура процесса
- Химические свойства среды
- Абразивные и механические воздействия

Данные по условиям процесса см. в гл. "Технические данные", а также на шильдике.

4.2 Варианты монтажа прибора с пластиковой рупорной антенной

Монтажная скоба

С помощью дополнительной монтажной скобы датчик может устанавливаться на стенке емкости, перекрытии или на кронштейне. Монтажная скоба позволяет легко ориентировать датчик по отношению к поверхности сыпучего продукта в открытых емкостях.

Имеются следующие исполнения:

- Длина 300 мм
- Длина 170 мм

Монтажная скоба - монтаж на перекрытии

Стандартно монтаж на скобе выполняется вертикально на перекрытии.

При этом датчик можно отклонять на угол до 180° для оптимальной ориентации и поворачивать его для оптимального подключения.

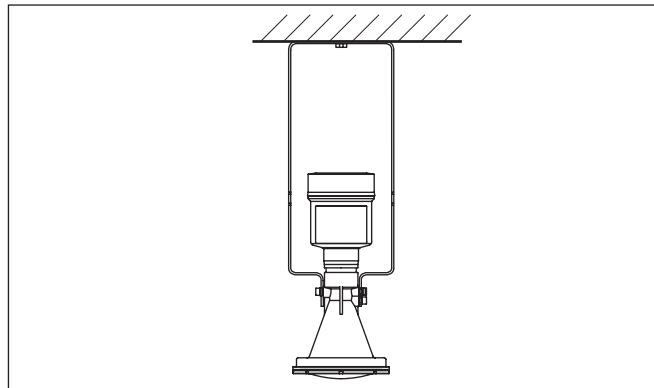


Рис. 2: Монтаж на перекрытии на монтажной скобе длиной 300 мм

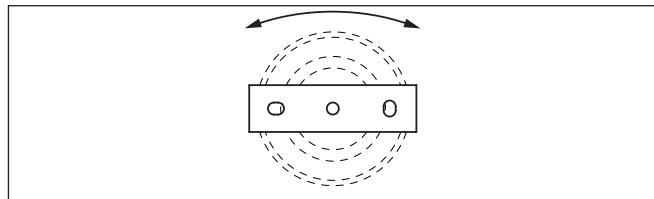


Рис. 3: Поворот датчика при монтаже на перекрытии

Монтажная скоба - настенный монтаж

Монтаж на скобе также может выполняться горизонтально или косо на стене.

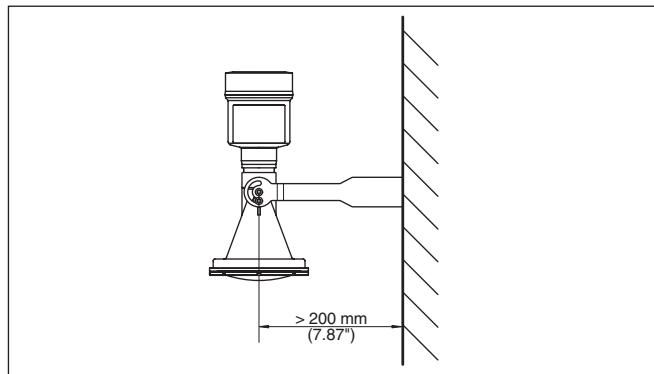


Рис. 4: Горизонтальный монтаж на стене с монтажной скобой длиной 170 мм

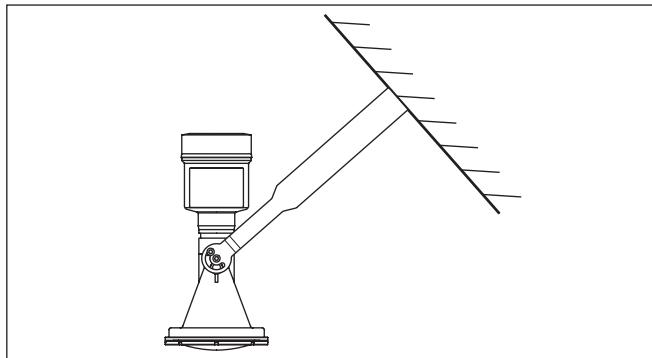


Рис. 5: Монтаж на косой стене с монтажной скобой длиной 300 мм

Фланец

Для монтажа прибора на патрубке имеются два исполнения:

- Комбинированный накидной фланец для DN 80 (ASME 3" и JIS 80)
- Адаптерный фланец от DN 100 (ASME 4" или JIS 100)

У приборов с однокамерным корпусом накидной фланец можно надеть через корпус непосредственно при монтаже на месте. Через двухкамерный корпус накидной фланец на месте надеть нельзя, поэтому данный способ монтажа нужно указывать при заказе прибора.

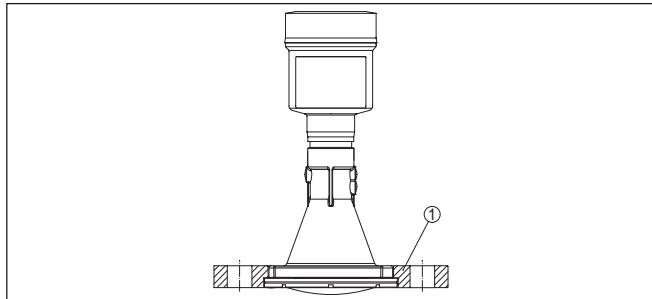


Рис. 6: Комбинированный накидной фланец

1 Комбинированный накидной фланец

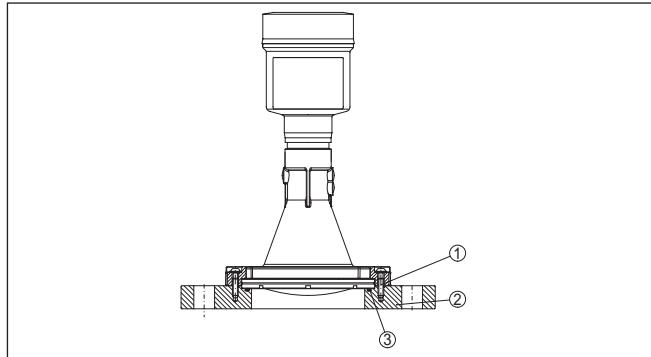


Рис. 7: Адаптерный фланец

- 1 Соединительный винт
 2 Адаптерный фланец
 3 Уплотнение к процессу

Чертежи для данных вариантов монтажа см. в гл. "Размеры".

4.3 Подготовка к монтажу с монтажной скобой

Монтажная скоба, поставляемая вместе с прибором, не прикреплена к нему. Сначала ее необходимо прикрепить к датчику с помощью трех винтов с внутренним шестигранником M5 x 10 и пружинных шайб (макс. момент затяжки см. п. "Технические данные"). Необходимый инструмент: торцовый шестигранный ключ, размер 4.

Привинчивать скобу к датчику можно двумя способами. В зависимости от выбранного способа можно установить разный угол наклона датчика в скобе:

- Однокамерный корпус
 - Бесступенчато, угол наклона 180°
 - Ступенчато, угол наклона 0°, 90° и 180°
- Двухкамерный корпус
 - Бесступенчато, угол наклона 90°
 - Ступенчато, угол наклона 0° и 90°

4.4 Указания по монтажу

Поляризация

Излучаемые датчиком радарные импульсы являются электромагнитными волнами. Поляризация определяется направлением электрической составляющей этих волн.

Поляризация обозначена меткой на корпусе, см. следующий рисунок:

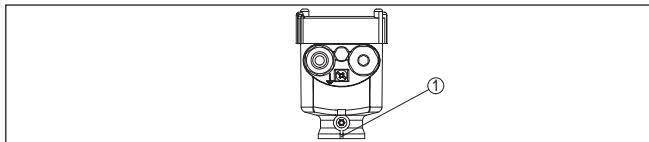


Рис. 8: Положение поляризации

1 Метка поляризации



Информация:

При повороте корпуса положение поляризации изменяется, и изменяется влияние сигналов помех на измеренное значение. Это следует учитывать при монтаже и последующих изменениях.

Монтажная позиция

Датчик следует монтировать на расстоянии не менее 200 мм (7.874 in) от стенки емкости.

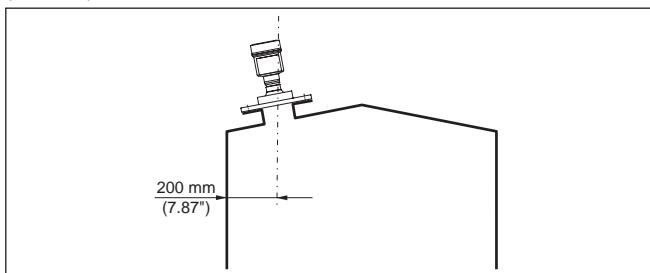


Рис. 9: Монтаж радарного датчика на крыше емкости

Если это расстояние поддержать невозможно (особенно если вероятно накопление осадка продукта на стенке емкости), то при начальной установке необходимо создать память помех. Рекомендуется повторно создать память помех с уже накопившимся осадком на стенке емкости.

Втекающий продукт

При монтаже датчика слишком близко к потоку загружаемого продукта может возникать искажение микроволнового сигнала.

Силос с загрузкой сверху

Оптимальной будет монтажная позиция напротив загрузки. Чтобы избежать сильного загрязнения, расстояние до фильтра или пылеотвода должно быть, по возможности, большим.

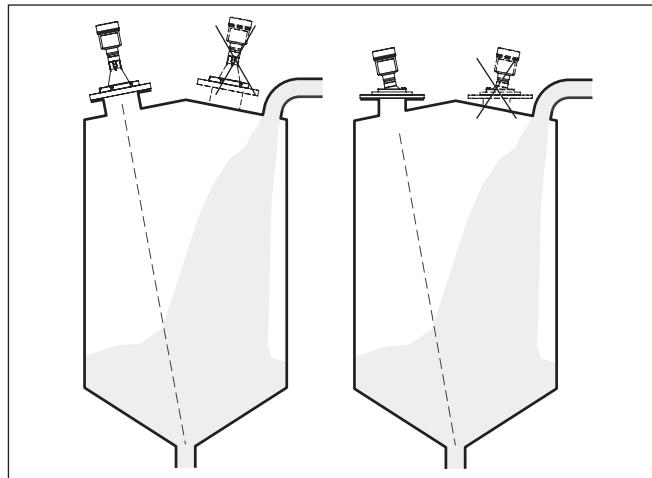


Рис. 10: Монтаж радарного датчика при втекающем продукте

Силос с загрузкой сбоку

В силосах с боковой пневматической загрузкой сыпучего продукта, датчик нельзя монтировать над заполняющим потоком, иначе может возникать искажение микроволнового сигнала. Оптимальной будет монтажная позиция рядом с загрузкой. Чтобы избежать сильного загрязнения, расстояние до фильтра или пылеотвода должно быть, по возможности, большим.

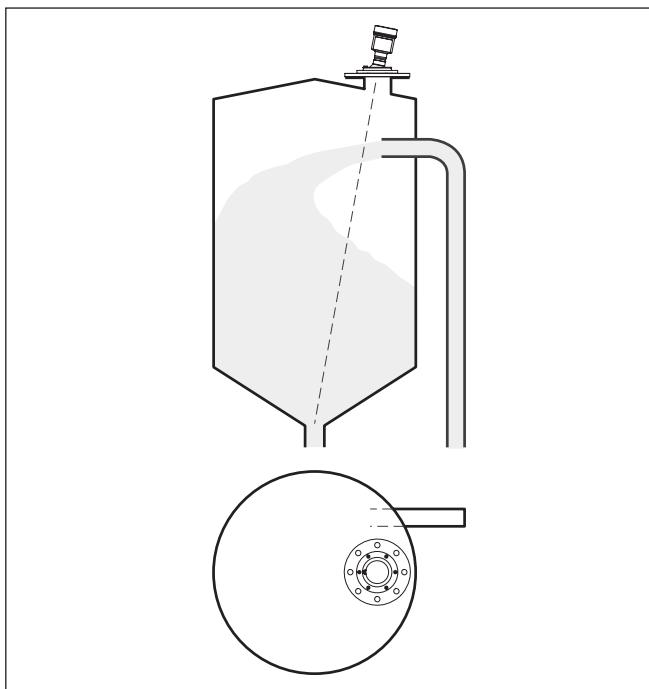


Рис. 11: Монтаж радарного датчика при втекающем продукте

Исполнение штуцера



Информация:

Патрубок должен быть, как можно, короче, а конец патрубка должен быть закругленным, тогда помехи от патрубка емкости будут незначительными.

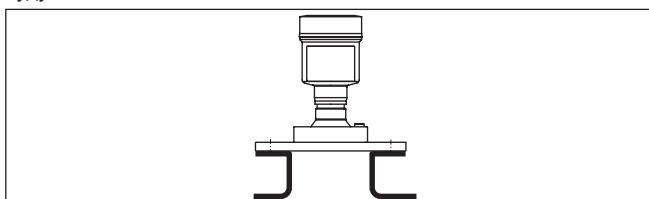



Рис. 12: Рекомендуемая высота монтажного патрубка

На продуктах с хорошими отражательными свойствами VEGAPULS 69 можно монтировать также на высоких патрубках (ориентировочные размеры патрубков см. на рисунке ниже).



Информация:

При монтаже на высоком патрубке, рекомендуется создать память помех (см. гл. "Параметрирование").

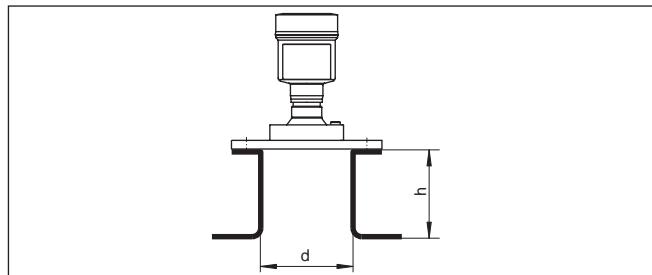

В таблице ниже приведены макс. значения высоты патрубка (h) в зависимости от его диаметра (d).

Диаметр патрубка d	Длина патрубка h
80 mm	≤ 200 mm
100 mm	≤ 300 mm
150 mm	≤ 500 mm

Диаметр патрубка d	Длина патрубка h
3"	≤ 7.87 in
4"	≤ 11.8 in
6"	≤ 19.7 in

Ориентация

Для охвата как можно более полного объема емкости датчик должен быть направлен так, чтобы измерительный луч достигал самого нижнего уровня в емкости. В случае цилиндрического силоса с коническим выпуском, монтаж выполняется снаружи на позиции в пределах от одной трети до половины радиуса емкости (см. следующий рисунок).

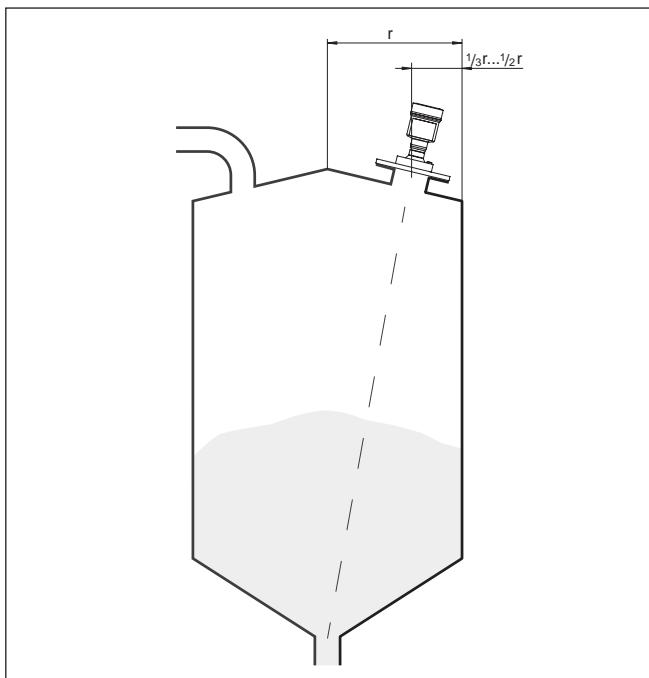


Рис. 14: Монтажная позиция и ориентация

Датчик можно направить на центр силоса с помощью дополнительного поворотного крепления. Требуемый угол наклона зависит от габаритных размеров емкости. Угол наклона можно легко проверить с помощью подходящего ватерпаса или уровня на датчике.

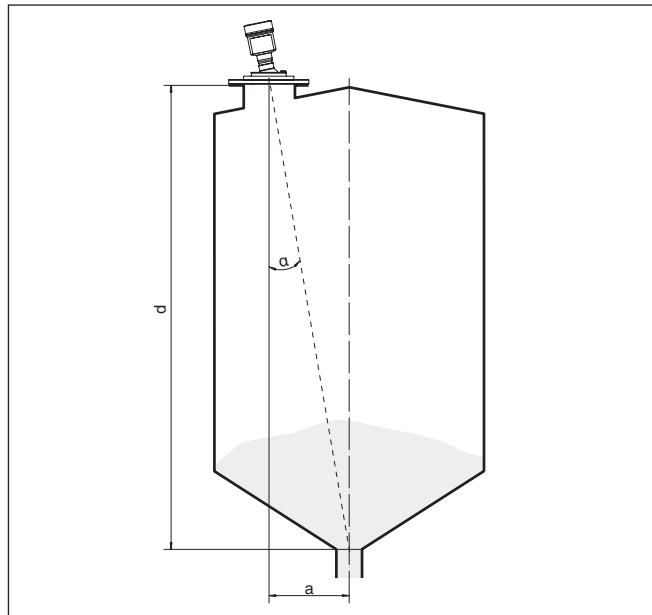


Рис. 15: Рекомендация по монтажу VEGAPULS 69 с наклоном

В следующей таблице дан требуемый угол наклона. Угол зависит от измеряемого расстояния и расстояния "а" между серединой емкости и монтажной позицией.

Расстояние d (m)	2°	4°	6°	8°	10°
2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
4	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7
6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1
8	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4
10	0,3	0,7	1,1	1,4	1,8
15	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6
20	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5
25	0,9	1,7	2,6	3,5	4,4
30	1	2,1	3,2	4,2	5,3
35	1,2	2,4	3,7	4,9	6,2
40	1,4	2,8	4,2	5,6	7,1
45	1,6	3,1	4,7	6,3	7,9
50	1,7	3,5	5,3	7	8,8
60	2,1	4,2	6,3	8,4	10,5
70	2,4	4,9	7,3	9,7	12,2

Расстояние d (m)	2°	4°	6°	8°	10°
80	2,8	5,6	8,4	11,1	13,9
90	3,1	6,3	9,4	12,5	15,6
100	3,5	7	10,5	13,9	17,4
110	3,8	7,7	11,5	15,3	19,1
120	4,2	8,4	12,5	16,7	20,8

Пример:

В емкости высотой 20 м датчик смонтирован на расстоянии 1,4 м от середины емкости.

По таблице можно определить требуемый угол наклона: 4°.

Для установки угла наклона посредством поворотного крепления выполнить следующее:

1. Торцовым гаечным ключом (размер 5) ослабить шесть зажимных винтов на поворотном креплении.
2. Сориентировать датчик, проверить угол наклона.

**Информация:**

Макс. угол наклона поворотного крепления составляет прибл. 10°.

3. Снова затянуть зажимные винты (макс. момент затяжки 8 Нм).

Конструкции в емкости

При выборе монтажного положения для радарного датчика следует учитывать, что находящиеся в емкости конструкции, например: лестницы, предельные выключатели, нагревательные спирали, подпорки и т.п. - могут вызывать ложные эхосигналы, которые накладываются на полезный эхосигнал.

Монтажное положение датчика должно быть таким, чтобы на пути распространения радарного сигнала до поверхности продукта, по возможности, не оказывалось указанных препятствий.

Если в емкости имеются внутренние конструкции, при начальной установке необходимо создать память помех.

Ложные эхосигналы от больших стоек и подпорок в емкости можно ослабить с помощью установленных над этими конструкциями маленьких наклонных экранов из листового металла, которые будут рассеивать радарные сигналы и тем самым предотвращать зеркальное ложное отражение.

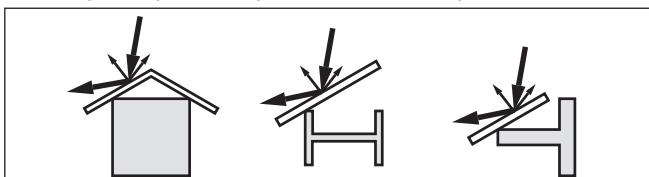


Рис. 16: Отражатели над конструкциями в емкости

Насыпи

Уровень больших насыпей можно измерять с помощью нескольких датчиков, смонтированных, например, на кран-балке. При наличии насыпных конусов, датчики нужно направить, по возможности, перпендикулярно по отношению к поверхности продукта.

Датчики не влияют друг на друга.

**Информация:**

При таком применении следует принимать во внимание, что датчики рассчитаны на сравнительно медленное изменение уровня. Если датчик монтируется на подвижной консоли, то необходимо учитывать макс. скорость изменения уровня (см. п. "Технические данные").

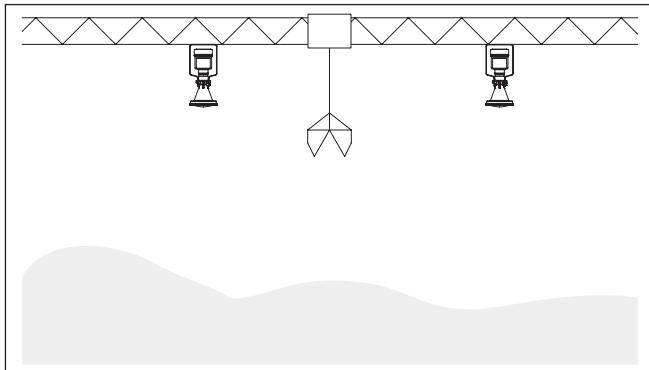


Рис. 17: Радарные датчики на кран-балке

Монтаж в изоляции емкости

У устройств в исполнении для температуры процесса до 200 °C, температурная развязка электроники от высоких температур процесса обеспечивается вставкой между присоединением и корпусом электронники.

**Информация:**

Чтобы обеспечить надежную температурную развязку, эта вставка не должна быть заглублена в изоляцию емкости более чем на 50 мм.

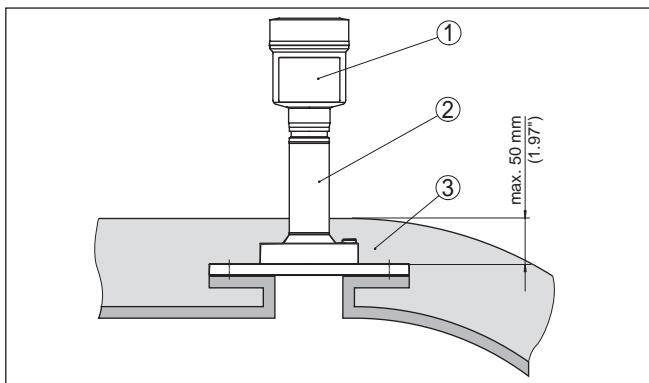


Рис. 18: Монтаж устройства на емкости с термоизоляцией

- 1 Корпус электроники
- 2 Дистанционирующая вставка
- 3 Изоляция емкости

Монтаж в многокамерном силосе

Для обеспечения устойчивости многокамерного силоса его перегородки часто делаются из трапециевидного профильного листа. Монтаж радарного датчика в непосредственной близости к такой структурированной стенке может привести к значительным ложным отражениям. Поэтому датчик следует монтировать, по возможности, на большем расстоянии от перегородок.

Оптимальным будет монтаж на внешней стенке силоса с ориентацией датчика по направлению к выпускному отверстию в центре силоса. Датчик можно монтировать на монтажной скобе.

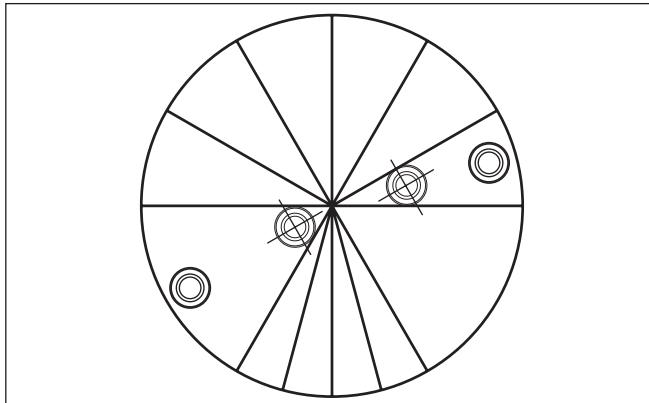


Рис. 19: Монтаж и ориентация датчика в многокамерном силосе

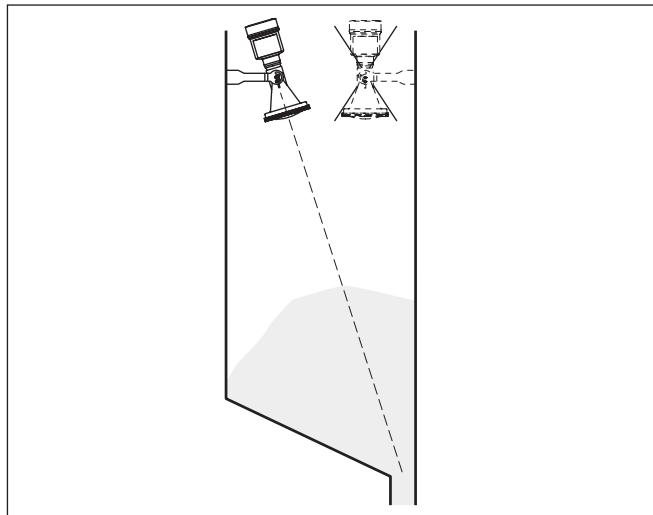


Рис. 20: Монтаж и ориентация датчика в многокамерном силюсе

Отложение пыли

Для предупреждения накопления осадка продукта и пыли на антенне, датчик не следует монтировать прямо на вытяжке пыли из емкости.

Для предупреждения накопления осадка продукта, особенно в случае образования сильного конденсата, рекомендуется продувка воздухом.

VEGAPULS 69 с пластиковой антенной может иметь опцию исполнения с входом для подключения обдува. Конструкция зависит от вида фланцевого исполнения.

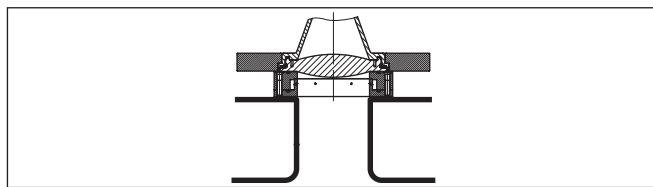


Рис. 21: Вход для подключения обдува при накидном фланце

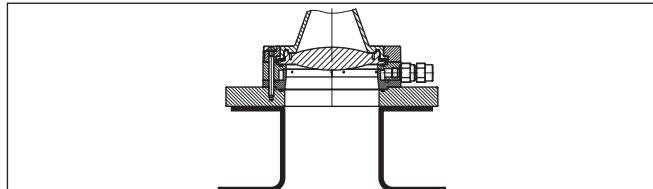


Рис. 22: Вход для подключения обдува при адаптерном фланце

VEGAPULS 69 с оправленной металлом линзовой антенной
стандартно оснащен входом для подключения обдува.

5 Подключение к источнику питания

5.1 Подготовка к подключению

Указания по безопасности

Основные указания по безопасности:

- Подключать только при отсутствии напряжения.
- Если возможны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений

Питание

Подача питания и передача токового сигнала осуществляются по одному и тому же двухпроводному кабелю. Рабочее напряжение питания зависит от исполнения прибора.

Напряжение питания см. п. "Технические данные".

Должна быть предусмотрена безопасная развязка цепи питания от цепей тока сети по DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Следует учитывать следующие дополнительные влияния на рабочее напряжение:

- Уменьшение выходного напряжения источника питания под номинальной нагрузкой (например при токе датчика в состоянии отказа 20,5 mA или 22 mA)
- Влияние дополнительных устройств в токовой цепи (см. значения нагрузки в гл. "Технические данные")

Соединительный кабель

Устройство подключается посредством стандартного двухпроводного неэкранированного кабеля. В случае возможности электромагнитных помех выше контрольных значений по EN 61326-1 для промышленных зон, рекомендуется использовать экранированный кабель.

Для устройств с корпусом и кабельным вводом используйте кабель круглого сечения. Для обеспечения уплотнительного действия кабельного ввода (степени защиты IP), проверьте, для какого диаметра кабеля применим данный кабельный ввод. Используйте кабельный ввод, подходящий для данного диаметра кабеля.

Для работы в многоточечном режиме HART рекомендуется использовать экранированный кабель.

Кабельный ввод ½ NPT

В случае пластикового корпуса кабельный ввод NPT или стальной кабелепровод должны вворачиваться в резьбовую вставку без смазки.

Максимальный момент затяжки для всех корпусов см. в гл. "Технические данные".

Экранирование кабеля и заземление

Если требуется экранированный кабель, мы рекомендуем подключить кабельный экран к потенциалу земли с обеих сторон. В датчике экран следует подключить непосредственно к внутренней клемме заземления. Внешняя клемма заземления на корпусе должна быть низкоомно соединена с потенциалом земли.

Для Ex-установок заземление выполняется согласно правилам монтажа электроустановок.

5.2 Подключение

Техника подключения

Подключение питания и выхода сигнала осуществляется через подпружиненные контакты в корпусе.

Подключение к модулю индикации и настройки и интерфейсному адаптеру осуществляется через контактные штырьки в корпусе.



Информация:

Клеммный блок является съемным и может быть удален с электроники. Для этого нужно маленькой отверткой поддеть и вытащить клеммный блок. При установке клеммного блока назад должен быть слышен звук защелкивания.

Порядок подключения

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Снять модуль индикации и настройки, если он установлен, повернув его слегка влево.
3. Ослабить гайку кабельного ввода.
4. Удалить прибл. 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить прибл. на 1 см.
5. Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.



Рис. 23: Шаги подключения 5 и 6 - однокамерный корпус



Рис. 24: Шаги подключения 5 и 6 - двухкамерный корпус

6. Концы проводов вставить в контакты в соответствии со схемой подключения.



Информация:

Жесткие провода и гибкие провода с гильзами на концах вставляются прямо в отверстия контактов. В случае гибких проводов без конечных гильз, чтобы открыть отверстие контакта, нужно слегка нажать на вершину контакта маленькой отверткой, после удаления отвертки контакты снова закроются.

Макс. сечение проводов см. "Технические данные / Электромеханические данные".

7. Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах
8. Экран подключить к внутренней клемме заземления, а внешнюю клемму заземления соединить с выравниванием потенциалов.
9. Тую затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
10. Снова установить модуль индикации и настройки, если он имеется.
11. Завинтить крышку корпуса.

Электрическое подключение выполнено.

5.3 Схема подключения (однокамерный корпус)



Рисунок ниже действителен для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex ia.

Отсек электроники и подключения

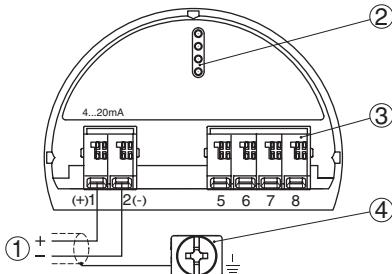


Рис. 25: Отсек электроники и подключения (однокамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера
- 3 Для выносного блока индикации и настройки
- 4 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

5.4 Схема подключения (двухкамерный корпус)



Рисунки ниже действительны для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex ia.

Отсек электроники

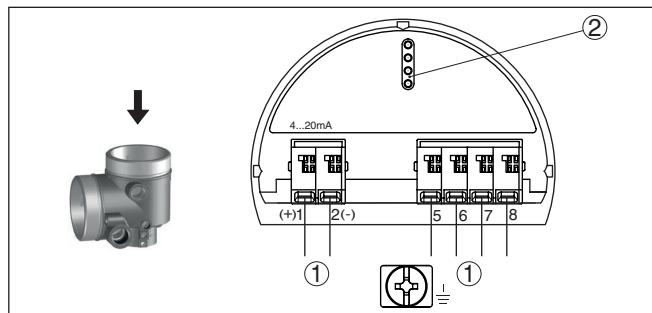


Рис. 26: Отсек электроники (двухкамерный корпус)

- 1 Внутреннее соединение с отсеком подключения
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера



Информация:

Подключение выносного блока индикации и настройки через отсек электроники при этом двухкамерном корпусе невозможно.

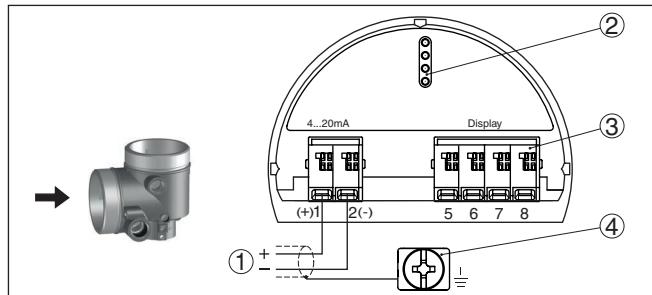
Отсек подключения

Рис. 27: Отсек подключения (двуихкамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера
- 3 Для выносного блока индикации и настройки
- 4 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

**Информация:**

Параллельная работа выносного блока индикации и настройки и установленного в отсеке подключения модуля индикации и настройки не поддерживается.

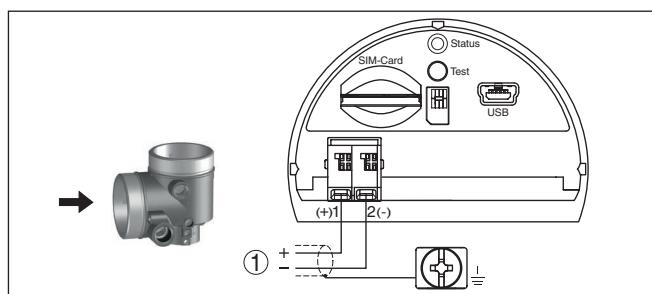
Отсек подключения - модуль PLICSMOBILE

Рис. 28: Отсек подключения (модуль PLICSMOBILE)

- 1 Питание

Подробную информацию см. в Инструкции "Модуль мобильной связи GSM/GPRS PLICSMOBILE".

5.5 Двухкамерный корпус Ex d

Отсек электроники

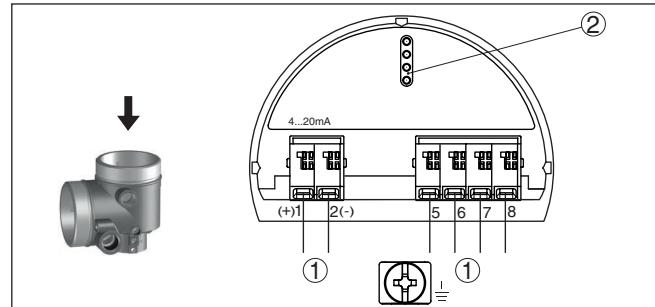


Рис. 29: Отсек электроники (двуихкамерный корпус Ex d)

- 1 Внутреннее соединение с отсеком подключения
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера

Отсек подключения

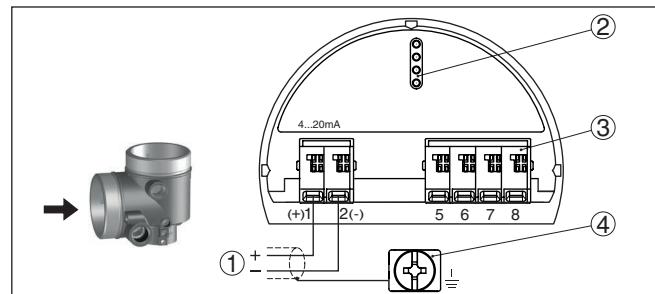


Рис. 30: Отсек подключения (двуихкамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера
- 3 Для выносного блока индикации и настройки
- 4 Клемма заземления для подключения экрана кабеля



Информация:

Параллельная работа выносного блока индикации и настройки и установленного в отсеке подключения модуля индикации и настройки не поддерживается.

5.6 Схема подключения (двуихкамерный корпус Ex d ia)

Отсек электроники

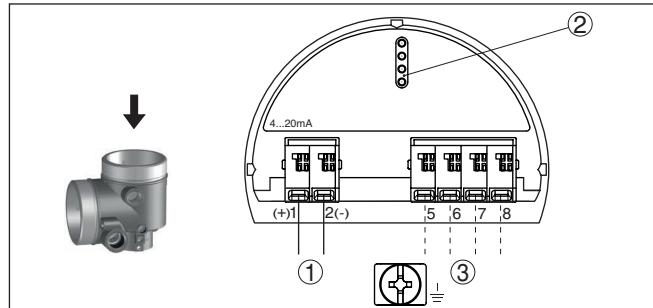


Рис. 31: Отсек электроники (двуихкамерный корпус, Ex d ia)

- 1 Внутреннее соединение с отсеком подключения
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера
- 3 Внутреннее соединение с разъемом для выносного блока индикации и настройки (вариант)



Примечание:

При использовании устройства в исполнении Ex d ia многоточечный режим HART невозможен.

Отсек подключения

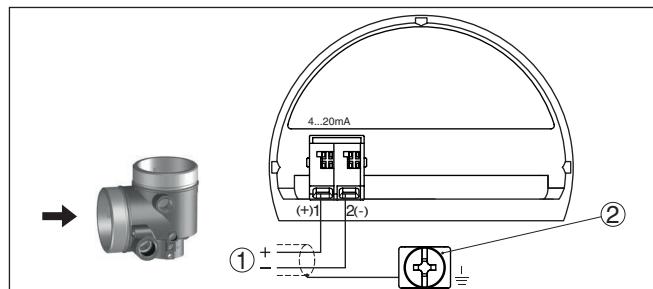


Рис. 32: Отсек подключения (двуихкамерный корпус, Ex d ia)

- 1 Питание, выход сигнала
- 2 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

Штекер M12 x 1 для внешнего блока индикации и настройки

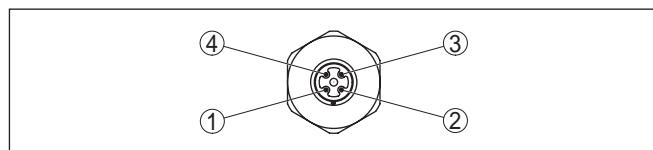


Рис. 33: Разъем - вид сверху

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

Контактный штырек	Цвет соединительно-го кабеля в датчике	Клемма блока элек-троники
Pin 1	Коричневый	5
Pin 2	Белый	6
Pin 3	Голубой	7
Pin 4	Черный	8

5.7 Двухнамерный корпус с DIS-ADAPT

Отсек электроники

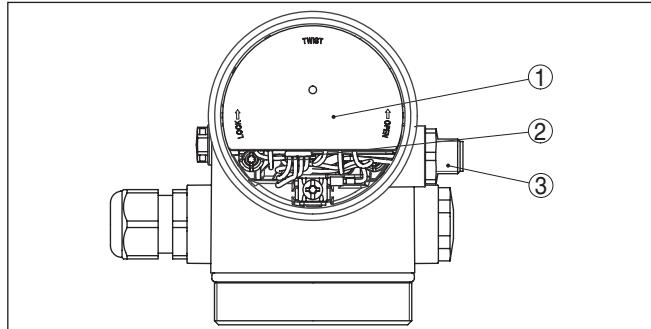


Рис. 34: Вид отсека электроники с DISADAPT для подключения выносного устройства индикации и настройки

- 1 DIS-ADAPT
- 2 Внутреннее штекерное соединение
- 3 Разъем M12 x 1

Назначение контактов штекерного разъема

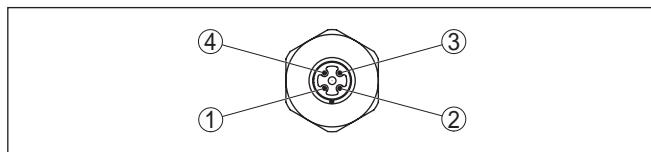


Рис. 35: Вид штекерного разъема M12 x 1

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

Контактный штырек	Цвет соединительно-го кабеля в датчике	Клемма блока элек-троники
Pin 1	Коричневый	5
Pin 2	Белый	6
Pin 3	Голубой	7
Pin 4	Черный	8

5.8 Схема подключения - исполнение IP 66/ IP 68, 1 bar

Назначение проводов соединительного кабеля

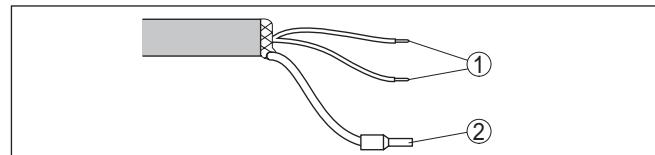


Рис. 36: Назначение проводов постоянно подключенного соединительного кабеля

- 1 Коричневый (+) и голубой (-): к источнику питания или системе формирования сигнала
- 2 Экранирование

5.9 Фаза включения

После подключения к источнику питания или после восстановления напряжения в течение прибл. 30 секунд выполняется самопроверка устройства:

- Внутренняя проверка электроники
- Индикация типа устройства, версии аппаратного и программного обеспечения, обозначения места измерения (на дисплее или ПК)
- Индикация сообщения о статусе "F 105 Идет поиск измеренного значения" на дисплее или ПК
- Кратковременный скачок выходного сигнала до установленного токового значения отказа

Как только будет найдено действительное измеренное значение, на линии сигнала выдается соответствующий ток (значение тока соответствует текущему уровню и уже выполненным установкам, например заводской установке).

6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки

6.1 Установка модуля индикации и настройки

Модуль индикации и настройки может быть установлен в датчике и снят с него в любое время. Модуль можно установить в одной из четырех позиций со сдвигом на 90°. Для этого не требуется отключать питание.

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Модуль индикации и настройки установить на электронике в желаемом положении и повернуть направо до щелчка.
3. Туго завинтить крышку корпуса со смотровым окошком.

Для демонтажа выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Питание модуля индикации и настройки осуществляется от датчика.



Рис. 37: Установка модуля индикации и настройки в отсеке электроники однокамерного корпуса



Рис. 38: Установка модуля индикации и настройки в двухкамерном корпусе

- 1 В отсеке электроники
- 2 В отсеке подключения (невозможно для исполнений Ex d ia)



Примечание:

При использовании установленного в устройстве модуля индикации и настройки для местной индикации требуется более высокая крышка корпуса с прозрачным окошком.

6.2 Система настройки

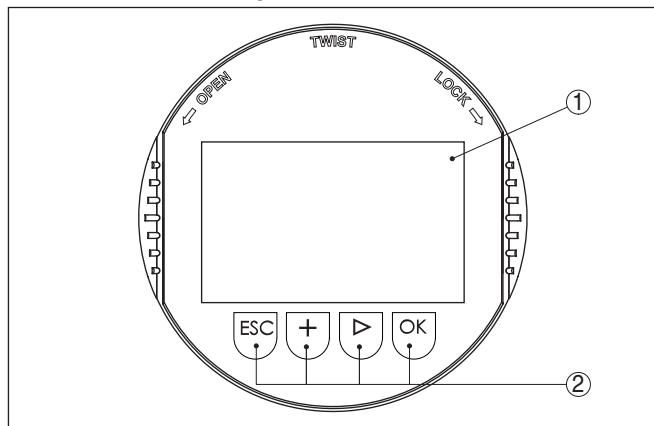


Рис. 39: Элементы индикации и настройки

- 1 ЖКИ-дисплей
- 2 Клавиши настройки

Функции клавиш

- Клавиша **OK**:
 - переход к просмотру меню

- подтверждение выбора меню
- редактирование параметра
- сохранение значения
- Клавиша **[→]**:
 - изменение представления измеренного значения
 - перемещение по списку
 - выбор позиции для редактирования
- Клавиша **[+]**:
 - изменение значения параметра
- Клавиша **[ESC]**:
 - отмена ввода
 - возврат в меню уровнем выше

Система настройки

Прибор настраивается с помощью четырех клавиш и меню на дисплее модуля индикации и настройки. Функции клавиш показаны на рисунке выше. Через 60 минут после последнего нажатия любой клавиши автоматически происходит возврат к индикации измеренных значений. Введенные значения, не подтвержденные нажатием **[OK]**, будут потеряны.

6.3 Индикация измеренных значений - выбор языка


Индикация измеренного значения

Переключение между тремя различными режимами индикации выполняется клавишей **[→]**.

Первый вид - индикация выбранного измеренного значения шрифтом увеличенного размера.

Второй вид - это индикация выбранного измеренного значения и соответствующей гистограммы.

Третий вид - индикация выбранного измеренного значения, а также второго выбранного значения, например значения температуры электроники.



При первоначальной установке поставленного с завода устройства клавишей **"OK"** выполняется переход в меню "Язык".

Выбор языка


В данном меню выбирается язык для дальнейшего параметрирования. Изменение выбора возможно через меню "Начальная установка - Дисплей, Язык меню".



Клавишей **"OK"** выполняется переход в главное меню.

6.4 Параметрирование - Быстрая начальная установка

Чтобы быстро и просто настроить датчик для данной измерительной задачи, на пусковом экране модуля индикации и настройки выберите меню "Быстрая начальная установка".




Выполните следующие шаги в указанной последовательности.

"Расширенная настройка" описана в следующем разделе.

1. Имя места измерения

В первом пункте меню задайте подходящее имя для места измерения. Допускаются имена длиной не более 19 знаков.



2. Среда

В этом меню выбирается вид сыпучего продукта. Выбор включает различные размеры частиц сыпучего продукта.



3. Применение/Дно емкости

В этом меню задается применение и форма дна емкости.



4. Высота емкости/Диапазон измерения

В этом меню задается высота емкости и тем самым активный диапазон измерения.



5. Установка Max

В этом пункте меню выполняется установка Max.

Введите измеренное расстояние для 100 % заполнения.



6. Установка Min

В этом пункте меню выполняется установка Min.

Введите измеренное расстояние для 0 % заполнения.



Быстрая начальная установка на этом завершена.

6.5 Параметрирование - Расширенная настройка

Главное меню

Главное меню разделено на пять зон со следующими функциями:

Начальная установка
дисплей
диагностика
доп. настройки
Инфо

Начальная установка: обозначение места измерения, единицы, применение, установка рабочего диапазона, выход сигнала

Дисплей: выбор языка, настройки индикации измеренных значений, подсветка

Диагностика: статус устройства, пиковые значения, моделирование, эхо-кривая

Доп. настройки: дата/время, сброс, функция копирования, пересчет, токовый выход, память помех, линеаризация, режим HART, специальные параметры

Инфо: имя устройства, версия аппаратного и программного обеспечения, дата заводской установки, особенности устройства


Для оптимального параметрирования датчика для данного измерения необходимо, последовательно выбирая опции меню "Начальная установка", ввести соответствующие значения параметров. Порядок выполнения начальной установки описан ниже.

Начальная установка - Имя места измерения

Здесь можно задать подходящее имя места измерения. Для запуска редактирования нажмите клавишу "**OK**". Клавишей "+" изменяется знак, а клавишей ">" выполняется переход на следующую позицию редактирования.

Можно ввести имя максимум из 19 знаков. Набор знаков включает:

- Заглавные буквы A ... Z
- Цифры 0 ... 9
- Специальные знаки + - / _ пробел



Начальная установка - Единицы

В этом меню выбираются единицы измерения расстояния и единицы измерения температуры.

Начальная установка
Имя места измер.
Единицы
Применение
Чтобы установка
Демпфирование

Единица расстояния
m
Единицы температуры
°C

Для единиц измерения расстояния можно выбрать m, in и ft. Для единиц температуры можно выбрать °C, °F и K.

Начальная установка - Применение

В данном меню можно оптимально адаптировать датчик к месту и условиям применения. Здесь выбирается среда, применение, а также высота емкости/диапазон измерения.

Начальная установка
Имя места измер.
Единицы
Применение
Чтобы установка
Демпфирование

Среда:

Разные продукты по-разному отражают радарный сигнал. Выполненные здесь установки позволяют оптимально адаптировать датчик к измеряемому продукту и тем самым заметно повысить надежность измерения, прежде всего на средах с плохими отражательными свойствами.

Применение
Среда
Применение
Выс. емкости/диапазон

Среда
Щебень/гравий

Среда
Порошок/пыль
Гранулы/табл.
✓ Щебень/гравий

Применение:

На сыпучих продуктах, в зависимости от применения, факторами, вызывающими дополнительные ложные эхосигналы, могут быть насыпной конус, стенка или дно емкости. В этом меню датчик оптимально адаптируется к применению.

Применение
Среда
Применение
Выс. емкости/диапазон

Применение
Силос
дно емкости
Конус

Применение
✓ Силос
Бункер
Бункер-выстр. заполн.
Отвал
Дровилка

Применение
Отвал
Дровилка
✓ Демонстрация
Силос

дно емкости
Прямая
✓ Конус
С наклоном

Высота емкости/Диапазон измерения:

Радарный уровень VEGAPULS 69 предназначен для сыпучих продуктов в высоких, узких сilosах. Датчик покрывает измерительный диапазон до 120 м. В этом меню можно ограничить активный диапазон измерения, в котором датчик будет искать эхосигнал уровня.

Применение Среда Применение Въс. емкости/диапазон	Высота емкости/диапазон 120.00 м
--	---



Информация:

Независимо от этого, далее необходимо выполнить еще установку Min.

В основе конфигурации применения лежат следующие характеристики:

Силос (узкий и высокий):

- Емкость из металла: сварные швы
- Условия процесса/измерения:
 - Заполнение очень близко к датчику
 - Системный шум при полностью опорожненном силосе повышается
- Свойства датчика:
 - Стабильные измеренные значения посредством более высокого усреднения
 - Рекомендуется создание памяти помех при начальной установке, требуется для автоматического игнорирования помех
 - Автоматическое игнорирование помех при частично заполненной емкости¹⁾

Бункер (большой объем):

- Емкость из бетона или металла:
 - Структурированные стенки емкости
 - Имеются встроенные конструкции
- Условия процесса/измерения:
 - Большое расстояние до продукта
 - Большой насыпной конус
- Свойства датчика:
 - Усреднение среднее
 - Воспринимаются большие скачки измеренного значения

Бункер с быстрым заполнением:

- Емкость из бетона или металла, а также многокамерный силос:
 - Структурированные стенки емкости
 - Имеются встроенные конструкции
- Условия процесса/измерения:
 - Скачки измеренного значения, например вследствие загрузки из грузового автомобиля
 - Большое расстояние до продукта
 - Большой насыпной конус
- Свойства датчика:
 - Усреднение меньшее

¹⁾ Устройство обнаруживает, была ли создана вручную память помех при пустой емкости и высоком системном шуме. Автоматическое игнорирование помех затем происходит, когда при начале заполнения обнаруживается экосигнал уровня.

- Воспринимаются очень большие скачки измеренного значения

Отвал:

- Монтаж датчика на подвижном ленточном транспортере
- Регистрация профиля отвала
- Регистрация высоты во время насыпания
- Условия процесса/измерения:
 - Скачки измеренного значения, например, из-за профиля отвала или траверс
 - Большой насыпной конус
 - Измерение очень близко к потоку загрузки
- Свойства датчика:
 - Усреднение среднее
 - Воспринимаются большие скачки измеренного значения

Дробилка:

- Емкость: имеются встроенные конструкции, защитные и противоизносные устройства
- Условия процесса/измерения:
 - Скачки измеренного значения, например вследствие загрузки из грузового автомобиля
 - Быстрая скорость реакции
 - Большое расстояние до продукта
- Свойства датчика:
 - Усреднения почти нет
 - Макс. скорость реакции, воспринимаются очень большие скачки измеренного значения

Демонстрация:

- Настройка для применения, которое не является типичным измерением уровня
 - Демонстрация устройства
 - Регистрация/контроль объектов (требуются дополнительные настройки)
- Свойства датчика:
 - Датчик немедленно воспринимает каждое изменение измеренного значения в пределах диапазона измерения
 - Высокая чувствительность против помех, так как почти нет усреднения

После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием **[OK]** и с помощью клавиш **[ESC]** и **[→]** перейти к следующему пункту меню.

Начальная установка - Установка

Радарный датчик измеряет расстояние от датчика до поверхности заполняющего продукта. Для индикации собственно высоты заполнения, необходимо задать соответствие измеренного расстояния высоте заполнения в процентах.

Для выполнения этой установки необходимо ввести расстояние до поверхности продукта при полной и пустой емкости, см. следующий пример:

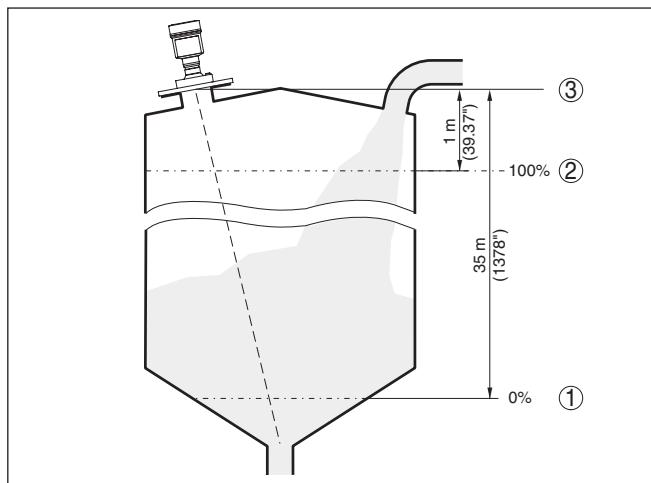


Рис. 40: Пример выполнения Установки Min./Max.

- 1 Min. уровень = max. измеренное расстояние
- 2 Max. уровень = min. измеренное расстояние
- 3 Базовая плоскость



Если эти значения неизвестны, можно выполнить установку, например, со значениями расстояния для 10 % и 90 % заполнения. Исходной точкой для значений расстояния всегда будет базовая плоскость, т.е. уплотнительная поверхность резьбы или фланца, см. гл. "Технические данные". Из этих данных затем рассчитывается собственно высота заполнения.

Для установки Min./Max. фактический уровень не имеет значения: такая настройка всегда осуществляется без изменения уровня и может проводиться еще до монтажа прибора на месте измерения.

Начальная установка - Установка Max

Выполнить следующее:

1. Клавишей [->] выбрать пункт меню Установка Max и подтвердить нажатием [OK].



2. Клавишей [OK] перейти к редактированию процентного значения, клавишой [->] поставить курсор на редактируемую позицию.



3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения расстояния.




4. Введите расстояние в метрах, соответствующее этому процентному значению для полной емкости.
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[<-]** перейти к установке Min.

Начальная установка - Установка Min

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[<-]** выбрать пункт меню "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[<-]** поставить курсор на редактируемую позицию.



3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения расстояния.



4. Ввести соответствующее данному процентному значению значение расстояния в метрах для пустой емкости (например, расстояние от датчика до дна емкости).

Начальная установка - Демпфирование

Для демпфирования вызванных условиями процесса колебаний измеренных значений в данном меню можно установить время интеграции в пределах 0 ... 999 сек.



Заводская установка демпфирования 0 s.

Начальная установка - Токовый выход - режим

В меню "Ток. выход - режим" задается выходная характеристика и состояние токового выхода при неисправностях.

Начальная установка Установка Демпфирование Токовый выход Блокировать настройку ▾	Токовый выход Ток. выход Режим Ток. выход Min./Max	Ток. выход Режим Выход. характеристика 4 ... 20 mA Сост. отказа <= 3,6 mA
--	---	---

Заводская установка: выходная характеристика 4 ... 20 mA, состояние отказа < 3,6 mA.

Начальная установка - Токовый выход Min./Max.

В меню "Токовый выход Min./Max." устанавливаются параметры токового выхода в рабочем режиме.

Токовый выход Ток. выход Режим Ток. выход Min./Max	Ток. выход Min./Max Min. ток 3,8 mA Max. ток 20,5 mA
---	---

Заводская установка: Min.-ток 3,8 mA и Max.-ток 20,5 mA.

Начальная установка - Блокировать/деблоки- ровать настройку

Через меню "Блокировать/деблокировать настройку" параметры датчика защищаются от нежелательных или непреднамеренных изменений. При этом PIN долговременно активируется/деактивируется.

Если PIN активирован, то без ввода PIN возможны только лишь следующие функции:

- Выбор меню и отображение данных
- Считывание данных из датчика в модуль индикации и настройки

Начальная установка Демпфирование Токовый выход Блокировать настройку ▾ Имя места измер.	Настройка Разблокировано Блокировать?	PIN <div style="text-align: center;">0000</div> <div style="text-align: center;">0 9999</div>
--	--	--



Осторожно!

При активном PIN блокируется также настройка через PACTware/DTM или другую систему.

Дисплей - Язык

Через данное меню можно выбрать желаемый язык дисплея.

Начальная установка Дисплей Диагностика Доп. настройки Инфо ▾	Дисплей Язык меню Индицир.значение 1 Индицир.значение 2 Подсветка	Язык меню Francais Espanol <input checked="" type="checkbox"/> Русский Italiano Nederlands ▾
--	---	---

Можно выбрать один из следующих языков:


- Немецкий
- Английский
- Французский
- Испанский
- Русский
- Итальянский
- Нидерландский
- Португальский
- Польский
- Чешский

- Турецкий

В состоянии при поставке VEGAPULS 69 имеет установку языка в соответствии с заказом.

Дисплей - Индицируемое значение 1 и 2


В данном меню определяется индикация измеренных значений на дисплее.



Заводская установка индицируемого значения "Проценты".

Дисплей - Подсветка


Модуль индикации и настройки имеет подсветку дисплея. В этом меню можно включить подсветку. Требуемый уровень рабочего напряжения см. в гл. "Технические данные".



В состоянии при поставке подсветка выключена.


Диагностика - Статус устройства

В данном меню отображается статус устройства.




Диагностика - Пиковье значения

В датчике сохраняются минимальное и максимальное измеренные значения, минимальное и максимальное значение надежности измерения и температуры электроники. Эти значения индицируются через меню "Пиковые значения".




Клавишей [OK] в окне указателя пиковых значений открывается меню сброса:



Клавишей [OK] указатель пиковых значений сбрасывается до текущего измеренного значения.

Диагностика - Эхо-кризая

"Эхо-кризая" показывает уровень эхосигналов в dB в пределах диапазона измерения. Уровень сигнала позволяет оценить качество измерения.

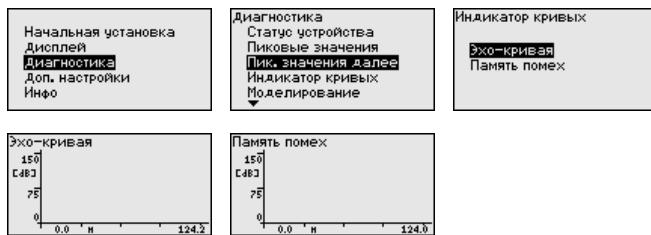

Выбранная кривая будет обновлена. Клавишой **[OK]** открывается подменю с функцией изменения масштаба изображения:

- "X-Zoom": функция увеличения для измеренного расстояния
- "Y-Zoom": 1-, 2-, 5- и 10-кратное увеличение сигнала в "dB"
- "Unzoom": возврат к изображению в пределах номинального диапазона измерения с однократным увеличением

Диагностика - Моделирование

Данное меню позволяет моделировать измеренные значения через токовый выход, с помощью чего проверяется канал передачи сигнала, например через подключенное устройство индикации или входную карту системы управления.



Выберите желаемую величину для моделирования и задайте желаемое числовое значение.



Осторожно!

При выполняемом моделировании моделируемое значение выдается как токовое значение 4 ... 20 mA и как цифровой сигнал HART. В рамках функции Asset Management выдается сообщение о статусе "Maintenance (Требуется обслуживание)".

Чтобы деактивировать моделирование, нажмите клавишу **[ESC]**.



Информация:

Моделирование останавливается автоматически через 60 минут после последнего нажатия клавиши.

Диагностика - Память эхо-кривых

Функция "Начальная установка" позволяет сохранить эхокривую на момент начальной установки.




Информация:

Сохранение эхокривой начальной установки обычно рекомендуется, а для использования функциональности управления активами (Asset Management) требуется

обязательно. Сохранение эхо-кривой начальной установки должно выполняться при наименьшем возможном уровне.


Функция "Память эхо-кривых" позволяет сохранять до десяти любых эхо-кривых, например чтобы зарегистрировать поведение датчика при определенных рабочих состояниях.

На ПК с ПО PACTware сохраненные эхо-кривые могут быть показаны с высоким разрешением и использованы для анализа изменений сигнала с течением времени эксплуатации. Дополнительно может быть показана эхо-кривая начальной установки для ее сравнения с текущей эхо-кривой.



Доп. настройки - Дата и время

В этом меню выполняется установка внутренних часов датчика на нужное время и временной формат. При поставке с завода в устройстве установлено центрально-европейское время (CET).




Доп. настройки - Сброс


При сбросе выполненные пользователем установки параметров сбрасываются до значений по умолчанию (см. таблицу ниже).

Выполнить следующее:


1. Клавишей [→] в меню "Доп. настройки" выбрать пункт меню "Сброс" и подтвердить нажатием [**OK**].



2. Подтвердить нажатием [**OK**] и клавишей [→] выбрать желаемую функцию сброса



3. Подтвердить нажатием [**OK**], прибл. 5 секунд показывается сообщение "Выполняется сброс", затем снова появляется окно выбора.



Осторожно!

В течение выполнения сброса через токовый выход выдается установленное значение сигнала неисправности. В рамках



функции Asset Management выдается сообщение о статусе "Maintenance (Требуется обслуживание)".

Имеются следующие функции сброса:

Состояние при поставке: Восстановление исходных установок параметров при поставке с завода, включая выполненные по заказу установки. Созданная память помех, программируемая пользователем кривая линеаризации, память измеренных значений и память эхо-кривых будут удалены. Память событий и изменений параметров сохраняется.

Базовые установки: Сброс установок параметров, включая специальные параметры, до значений по умолчанию для данного устройства. Созданная память помех, программируемая пользователем кривая линеаризации, а также память измеренных значений будут удалены. Установки по спецификации заказа после этого сброса не будут приняты в текущие параметры.

В следующей таблице показаны зоны действия различных функций сброса и значения по умолчанию для данного устройства:

Меню	Пункт меню	Значение по умолчанию
Начальная установка	Имя места измерения	Датчик
	Единицы	Расстояние в м Температура, °C
	Применение	Среда: Щебень/гравий Применение: Силос Дно емкости: плоское Высота емкости/Диапазон измерения: 120 m
	Установка Min	120 m
	Установка Max	0,000 m(d)
	Демпфирование	0,0 s
	Ток. выход, режим	Характеристика выхода: 4 ... 20 mA Состояние отказа: < 3,6 mA
	Токовый выход Min./Max.	Min.-ток: 3,8 mA Max. ток: 20,5 mA
Дисплей	Индцируемое значение 1	Высота заполнения
	Индцируемое значение 2	Температура
	Подсветка	Выключено

Меню	Пункт меню	Значение по умолчанию
Доп. настройки	Дата/Время	Формат времени: 24 h
	Величина пересчета	Объем l
	Формат пересчета	100,00 lin %, 100 l 0,00 lin %, 0 l
	Токовый выход 1 и 2 Величина	Lin %
	Токовый выход 1 и 2 Установка	100,00 %, 100 l 0,00 %, 0 l
	Линеаризация	Линейная
Режим HART	Адрес HART: 0	
	Loop current mode: аналоговый токовый выход	

Доп. настройки - Копировать установки устройства




Данная функция позволяет копировать установки устройства. Имеются следующие функции копирования:

Считывать из датчика: Данные из датчика сохранить в модуле индикации и настройки.

Записать в датчик: Данные из модуля индикации и настройки снова сохранить в датчике.

В модуле индикации и настройки сохраняются следующие данные и установки:

- Все данные меню "Начальная установка" и "Дисплей"
- Пункты меню "Сброс, Дата/Время" в меню "Доп. настройки"
- Программируемая пользователем кривая линеаризации



Скопированные данные сохраняются в памяти EEPROM в модуле индикации и настройки, в том числе при отключении питания, данные можно записать из модуля в другие датчики или хранить в модуле как резервную копию данных, например для замены электроники.



Примечание:

Перед сохранением данных в датчике выполняется проверка соответствия данных датчику. При этом индицируется тип датчика исходных данных, а также тип датчика целевого датчика. Если данные не соответствуют, выдается сообщение об ошибке и функция блокируется. Сохранение выполняется только после деблокировки.

Доп. настройки - Пересчет

В меню "Пересчет" определяется величина и формат пересчета индицируемого значения для 0 % и 100 % заполнения, например для индикации измеренного значения в единицах объема.

<p>Пересчет Величина пересчета Формат пересчета</p>	<p>Величина пересчета Объем 1</p>	<p>Масса Расход Объем другие</p>
<p>Пересчет Величина пересчета Формат пересчета</p>	<p>Пересчет 100 % = 100 0 % = 0</p>	<p>Пересчет 100 % = 100 1 0 % = 0 1</p>

Доп. настройки - Токовый выход 1 и 2 (Величина)

<p>доп. настройки Копировать настр. устр. Пересчет Токовый выход Память помех Линеаризация</p>	<p>Токовый выход Ток. выход-величина Ток. выход-установка</p>	<p>Ток. выход-величина ✓Лин. проценты Высота заполн. Расстояние В пересчете</p>
---	--	---

Доп. настройки - Токовый выход 1 и 2 (Установка)

<p>Токовый выход Ток. выход-величина Ток. выход-установка</p>	<p>Ток. выход-установка 100 % = 100.00 0 % = 0.00</p>
--	---

Доп. настройки - Память помех

Следующие условия вызывают ложные отраженные сигналы и могут повлиять на измерение:

- Высокие патрубки
- Конструкции в емкости, например распорки
- Мешалки
- Налипание продукта или сварные швы на стенках емкости



Примечание:

Создание памяти помех позволяет определить, выделить и сохранить ложные отраженные сигналы и далее исключать их при обработке отраженного сигнала от уровня.

Создавать память помех нужно при малом уровне, чтобы были зарегистрированы все имеющиеся сигналы помех.


Выполнить следующее:

1. Клавишей [->] выбрать пункт меню "Память помех" и подтвердить нажатием [OK].

<p>доп. настройки Пересчет Токовый выход Память помех Линеаризация Режим HART</p>
--


2. Снова подтвердить нажатием [OK].

<p>Память помех Изменить сейчас?</p>

3. Снова подтвердить нажатием **[OK]**.4. Снова подтвердить нажатием **[OK]** и ввести фактическое расстояние от датчика до поверхности продукта.5. Теперь после нажатия **[OK]** все имеющиеся на этом расстоянии ложные отраженные сигналы будут зарегистрированы и сохранены в датчике.**Примечание:**

Проверьте расстояние до поверхности продукта. Если ввести неправильное (слишком большое) значение, актуальный уровень сохранится в памяти как эхосигнал помехи и на указанном расстоянии уровень определяться более не будет.

Если в датчике уже создана память помех, то при выборе меню "Память помех" появляется следующее окно:





"Удалить": Удаление всей уже созданной памяти помех. Это имеет смысл, если уже существующая память помех более не соответствует условиям измерения в емкости.

"Расширить": Можно расширить уже созданную память помех. Это имеет смысл, если память помех была создана при слишком высоком уровне и могли быть сохранены не все ложные эхосигналы. При выборе опции "Расширить" будет показано расстояние до поверхности продукта для уже созданной памяти помех. Теперь можно изменить это значение и расширить память помех до этого диапазона.

**Начальная установка -
Линеаризация**

Линеаризация требуется для всех емкостей, объем которых изменяется нелинейно с увеличением уровня заполнения, а индикация необходима в единицах объема. Для таких емкостей имеются соответствующие кривые линеаризации, которые задают отношение между уровнем заполнения в процентах и объемом емкости. Линеаризация действует для индикации измеренных значений и для токового выхода.




Доп. настройки - Режим HART

В данном меню можно выбрать режим HART и задать адреса датчиков для многоточечного режима.

В режиме работы "Фиксированный токовый выход" на одном двухпроводном кабеле может работать до 63 датчиков (многоточечный режим). Каждому датчику должен быть присвоен адрес в диапазоне от 0 до 63.

Если выбирается функция "Аналоговый токовый выход", в многоточечном режиме будет выдаваться сигнал 4 ... 20 mA.

В режиме "Фиксир. ток (4 mA)" будет, независимо от текущего уровня, выдаваться постоянный сигнал 4 mA.

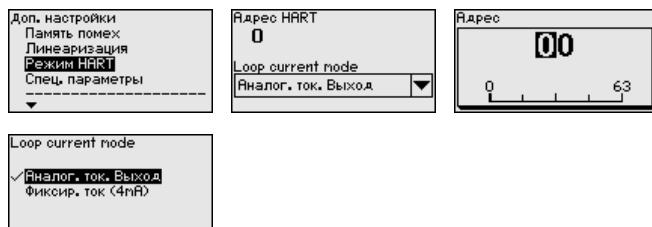

Заводская установка: "Аналоговый токовый выход" и адрес "00".


Доп. настройки - Специальные параметры

В этом пункте меню вы попадаете в защищенную зону для задания специальных параметров. В редких случаях отдельные параметры могут изменяться для адаптации датчика к специальным требованиям.

Изменять установки специальных параметров можно только после консультации с нашими сервисными специалистами.

**Инфо - Имя устройства**

В этом меню индицируется имя и серийный номер устройства:

**Инфо - Версия устройства**

В этом меню индицируется аппаратная и программная версия датчика.

**Инфо - Дата заводской калибровки**

В этом меню индицируется дата заводской калибровки датчика, а также дата последнего изменения параметров датчика через модуль индикации и настройки или через ПК.

Инфо	Дата завод. калибровки
Имя устройства	1. Янв 2009
Версия устройства	Последнее изменение
Дата завод. калибровки	15. Апр 2014
Особенности датчика	

Инфо - Особенности датчика

В этом меню индицируются особенности датчика: вид взрывозащиты, присоединение, уплотнение, диапазон измерения, электроника, корпус и др.

Инфо	Особенности датчика
Имя устройства	Показать
Версия устройства	сейчас?
Дата завод. калибровки	
Особенности датчика	

6.6 Сохранение данных параметрирования

Для сервисных целей рекомендуется записать данные установки, например, в этом руководстве по эксплуатации, а также сохранить их в архиве.

При наличии модуля индикации и настройки, данные установок устройства можно считывать из датчика и сохранять их в модуле (см. Руководство по эксплуатации "Модуль индикации и настройки", меню "Копировать данные датчика"). Данные долговременно сохраняются в модуле, в том числе при отсутствии питания датчика.

В модуле индикации и настройки сохраняются следующие данные и установки:

- Все данные меню "Начальная установка" и "Дисплей"
- В меню "Доп. настройки" данные пунктов "Единицы датчика, единицы температуры и линеаризация"
- Значения созданной пользователем кривой линеаризации

Функцию копирования данных можно также использовать для переноса установок одного устройства на другое устройство того же типа. В случае замены датчика, модуль индикации и настройки с сохраненными в нем данными устанавливается на новом датчике и данные записываются в новый датчик из модуля также через пункт меню "Копировать данные датчика".

7 Начальная установка с помощью PACTware

7.1 Подключение ПК

Через интерфейсный адаптер прямо к датчику

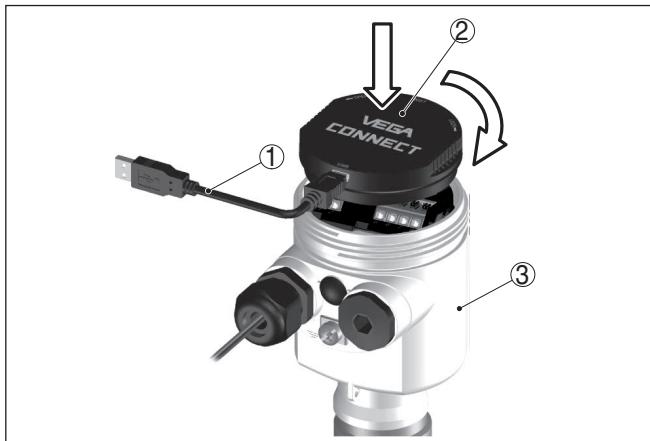


Рис. 41: Подключение ПК через интерфейсный адаптер прямо к датчику

- 1 Кабель USB к ПК
- 2 Интерфейсный адаптер VEGACONNECT
- 3 Датчик

Через интерфейсный адаптер и HART

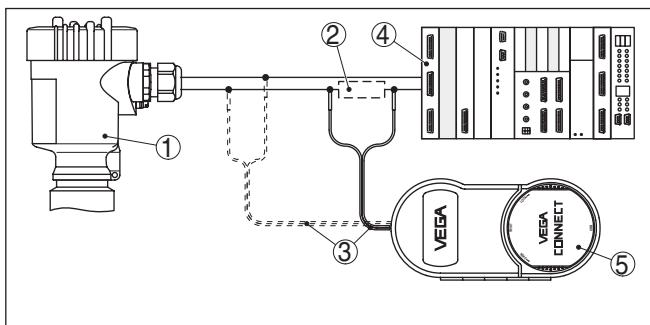


Рис. 42: Подключение ПК к сигнальному кабелю через HART

- 1 Датчик
- 2 Сопротивление HART 250 Ω (дополнительно, в зависимости от устройства формирования сигнала)
- 3 Соединительный кабель с 2-миллиметровыми штекерами и зажимами
- 4 Система формирования сигнала/ПЛК/Питание
- 5 Интерфейсный адаптер, например VEGACONNECT 4



Примечание:

Для источников питания со встроенным сопротивлением HART (внутреннее сопротивление прибл. 250 Ω) дополнительное внешнее сопротивление не нужно. Такими источниками

питания являются, например, устройства VEGATRENN 149A, VEGAMET 381 и VEGAMET 391. Большинство стандартных Ex-разделителей питания также оснащены достаточным токоограничительным сопротивлением. В таких случаях интерфейсный адаптер может быть подключен параллельно линии 4 ... 20 mA (на следующем рис. показано пунктиром).

7.2 Параметрирование

Условия

Параметрирование устройства может выполняться с помощью персонального компьютера с программным обеспечением для настройки PACTware с интегрированными в него драйверами устройства (DTM) по стандарту FDT. В состав Коллекции DTM вместе со всеми имеющимися DTM включается текущая версия PACTware. Драйверы DTM могут интегрироваться и в другие программные оболочки, соответствующие стандарту FDT.



Примечание:

Для обеспечения поддержки всех функций устройства необходимо использовать последнюю версию Коллекции DTM. Однако следует учитывать, что не все описанные функции могут быть доступны в случае старой версии программного обеспечения самого устройства. Новую версию программного обеспечения устройства можно загрузить с нашей домашней страницы в Интернете. Описание процедуры обновления ПО устройства также доступно через Интернет.

Параметрирование с помощью "Коллекции DTM/PACTware" описано в соответствующем руководстве, которое поставляется вместе с Коллекцией DTM, а также может быть загружено с нашей домашней страницы. Подробную информацию см. в онлайновой справке PACTware и DTM.

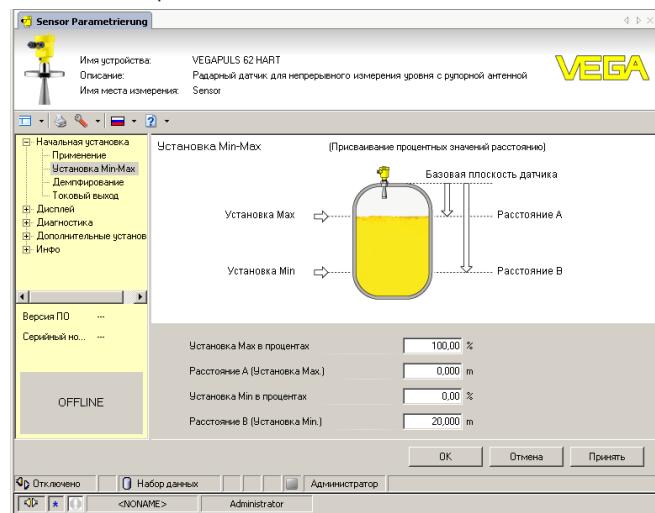


Рис. 43: Вид DTM (пример)

**Стандартная версия/
Полная версия**

Все DTM устройств поставляются в двух версиях: бесплатной стандартной и платной полной версии. В стандартной версии имеются все функции для полной начальной установки, помощник создания проектов, функции сохранения/печати проектов, функции импорта/экспорта.

Полная версия имеет расширенные возможности печати проектов и функцию сохранения измеренных значений и эхо-кривых. В полную версию также включена программа расчета резервуара и мультивьюер для индикации и анализа сохраненных измеренных значений и эхо-кривых.

Стандартную версию можно загрузить с www.vega.com/downloads и "Software". Полную версию можно получить на CD через наше представительство в вашем регионе.

7.3 Сохранение данных параметрирования

Рекомендуется задокументировать и сохранить данные параметрирования через PACTware для дальнейшего использования и сервисных целей.

8 Начальная установка с помощью других систем

8.1 Настроочные программы DD

Для устройства имеются описания устройств в виде Enhanced Device Description (EDD) для настроочных программ DD, например AMS™ и PDM.

Эти файлы можно загрузить с www.vega.com/downloads и "Software".

8.2 Field Communicator 375, 475

Для устройства имеются описания устройства в виде EDD для параметрирования с помощью коммуникатора Field Communicator 375 или 475.

Для интеграции EDD в Field Communicator 375 или 475 требуется программное обеспечение "Easy Upgrade Utility", получаемое от производителя. Это ПО обновляется через Интернет, и новые EDD после их выпуска автоматически принимаются изготовителем в каталог устройств этого ПО, после чего их можно перенести на Field Communicator.

9 Диагностика, управление запасами и сервис

9.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации обслуживание не требуется.

Накопление значительного осадка продукта на антенной системе может повлиять на результаты измерения. Поэтому, в зависимости от датчика и условий применения, необходимо принять меры для предупреждения накопления осадка продукта либо осуществлять периодическую очистку антенной системы.

9.2 Память измеренных значений и память событий

Устройство имеет несколько памятий, используемых для диагностических целей. Данные сохраняются в памяти, в том числе при отключении питания.

Память измеренных значений

В датчике в кольцевом буфере могут сохраняться до 100000 измеренных значений. Каждая запись содержит измеренное значение с отметкой даты/времени. Могут сохраняться значения:

- Расстояние
- Высота заполнения
- Процентное значение
- Lin.-проценты
- В пересчете
- Значение тока
- Надежность измерения
- Температура электроники

Память измеренных значений в состоянии при поставке активна и каждые 3 минуты сохраняет значения расстояния, надежности измерения и температуры электроники.

Желаемые значения и условия записи задаются посредством ПК с PACTware/DTM или системы управления с EDD. Этим путем выполняется отбор или также сброс данных.

Память событий

В датчике в нестираемой памяти автоматически сохраняется до 500 событий с отметкой времени. Каждая запись содержит дату/время, тип события, описание события и значение. Типы событий:

- Изменение параметра
- Временные точки включения и выключения
- Сообщения о статусе (по NE 107)
- Сообщения об ошибках (по NE 107)

Отбор данных осуществляется через ПК с PACTware/DTM или систему управления с EDD.

Память эхо-кривых

Эхо-кривые сохраняются с отметкой даты и времени и с соответствующими эхо-данными. Память разделена на две зоны:

Эхо-кривая начальной установки: эта эхо-кривая является записью исходных условий измерения при начальной установке устройства, что позволяет обнаруживать изменения условий измерения или налипания, возникшие в течение времени эксплуатации. Средства, с помощью которых можно сохранить эхо-кривую начальной установки:

- ПК с PACTware/DTM
- Система управления с EDD
- Модуль индикации и настройки

Последующие эхо-кривые: в этой зоне памяти в датчике в кольцевом буфере может сохраняться до 10 эхо-кривых. Средства, с помощью которых можно сохранить последующие эхо-кривые:

- ПК с PACTware/DTM
- Система управления с EDD

9.3 Функция управления активами (Asset Management)

Устройство имеет функцию самоконтроля и диагностики по NE 107 и VDI/VDE 2650. Подробные сообщения об ошибках, соответствующие приведенным в следующей таблице сообщениям о статусе, отображаются в меню "Диагностика" на модуле индикации и настройки, в PACTware/DTM и EDD.

Сообщения о статусе

Сообщения о статусе подразделяются по следующим категориям:

- Отказ
- Функциональный контроль
- Вне спецификации
- Требуется обслуживание

и обозначаются соответствующими пиктограммами:

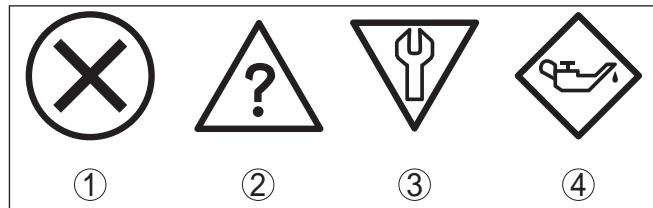


Рис. 44: Пиктограммы сообщений о статусе

- 1 Отказ (Failure) - красный
- 2 Вне спецификации (Out of specification) - желтый
- 3 Функциональный контроль (Function check) - оранжевый
- 4 Требуется обслуживание (Maintenance) - синий

Отказ (Failure): Обнаружено нарушение функции, устройство выдает сообщение о неисправности.

Это сообщение о статусе всегда активно, деактивирование пользователем невозможно.

Функциональный контроль (Function check): На устройстве выполняется какая-либо функция, измеренное значение временно недействительное (например во время моделирования).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно.

Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Вне спецификации (Out of specification): Измеренное значение ненадежное, так как превышена спецификация устройства (например температура электроники).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно.

Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Требуется обслуживание (Maintenance): Функция устройства ограничена из-за внешних воздействий. Есть влияние на измеренное значение, но измеренное значение действительное. Для предупреждения отказа в ближайшее время (например из-за налипаний), необходимо запланировать обслуживание.

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно.

Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Failure

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "Failure" и указаны возможные причины и меры по их устранению. Следует учитывать, что некоторые данные действительны только для устройств в четырехпроводном исполнении.

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение
F013 Отсутствует измеренное значение	<ul style="list-style-type: none"> – Датчик не обнаруживает отраженного сигнала во время работы – Загрязнение или повреждение антенной системы 	<ul style="list-style-type: none"> – Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование – Очистить или заменить рабочую часть или antennу
F017 Диапазон установки слишком малый	<ul style="list-style-type: none"> – Установка вне пределов спецификации 	<ul style="list-style-type: none"> – Изменить установку в соответствии с предельными значениями (разность между Min. и Max. ≥ 10 мм)
F025 Ошибка в таблице линеаризации	<ul style="list-style-type: none"> – Опорные точки возрастают не в непрерывной последовательности, например, из-за нелогичной пары значений 	<ul style="list-style-type: none"> – Проверить таблицу линеаризации – Таблицу удалить/создать снова

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение
F036 Отсутствует исполнимое ПО	– Неудачное или прерванное обновление ПО	– Повторить обновление ПО – Проверить исполнение электроники – Заменить электронику – Отправить устройство на ремонт
F040 Ошибка в электронике	– Аппаратная неисправность	– Заменить электронику – Отправить устройство на ремонт
F080 Общая ошибка ПО	– Общая ошибка ПО	– Кратковременно отключить рабочее напряжение
F105 Идет поиск измеренного значения	– Устройство находится в пусковой фазе, и измеренное значение пока не может быть обнаружено	– Подождать до завершения пусковой фазы – Длительность, в зависимости от исполнения и параметрирования, составляет до 3 мин.
F113 Ошибка связи	– Электромагнитные помехи (ЭМС) – Ошибка передачи при внутренней связи с 4-проводным блоком питания	– УстраниТЬ влияние электромагнитных помех – Заменить 4-проводный блок питания или электронику
F125 Недопустимая температура электроники	– Температура электроники не в пределах спецификации	– Проверить температуру окружающей среды – Изолировать электронику – Применить устройство с более высоким температурным диапазоном
F260 Ошибка в калибровке	– Ошибка в выполненной на заводе калибровке – Ошибка в EEPROM	– Заменить электронику – Отправить устройство на ремонт
F261 Ошибка в установке устройства	– Ошибка при начальной установке – Ошибки в памяти помех – Ошибка при выполнении сброса	– Повторить начальную установку – Выполнить сброс
F264 Ошибка монтажа/ начальной установки	– Установка лежит не в пределах высоты емкости/диапазона измерения – Максимальный измерительный диапазон прибора недостаточный	– Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование – Применить устройство с большим измерительным диапазоном

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение
F265 Нарушение функции из- мерения	<ul style="list-style-type: none"> – Датчик более не выполняет измерения – Слишком низкое напряжение питания 	<ul style="list-style-type: none"> – Проверить рабочее напряжение – Выполнить сброс – Кратковременно отключить рабочее напряжение

Function check

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "Function check", а также возможные причины и меры по их устранению.

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение
C700 Моделирова- ние активно	<ul style="list-style-type: none"> – Активно моделирование 	<ul style="list-style-type: none"> – Завершить моделирование – Подождать до автоматического завершения через 60 минут

Out of specification

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "Out of specification", а также возможные причины и меры по их устранению.

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение
S600 Недопу- стимая температура электроники	<ul style="list-style-type: none"> – Температура электронники не в пределах спецификации 	<ul style="list-style-type: none"> – Проверить температуру окружающей среды – Изолировать электроннику – Применить устройство с более высоким температурным диапазоном
S603 Недопусти- мое рабочее напряжение	<ul style="list-style-type: none"> – Рабочее напряжение ниже специфициированного диапазона 	<ul style="list-style-type: none"> – Проверить электрическое подключение – При необходимости, повысить рабочее напряжение

Maintenance

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "Maintenance", а также возможные причины и меры по их устранению.

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение
M500 Ошибка при восстановлении состояния при поставке	– При сбросе до состояния при поставке данные не были восстановлены	– Повторить сброс – Загрузить в датчик файл XML с данными датчика
M501 Ошибка в неактивной таблице линеаризации	– Аппаратная ошибка EEPROM	– Заменить электронику – Отправить устройство на ремонт
M502 Ошибка в памяти событий	– Аппаратная ошибка EEPROM	– Заменить электронику – Отправить устройство на ремонт
M503 Слишком малая надежность измерения	– Отношение сигнал-шум слишком малое для надежного измерения – Загрязнение или повреждение антенны	– Проверить условия монтажа и процесса – Изменить направление поляризации – Применить устройство с более высокой чувствительностью – Очистить antennу
M504 Ошибка в интерфейсе устройства	– Аппаратная неисправность	– Проверить подключения – Заменить электронику – Отправить устройство на ремонт
M505 Отсутствует эхосигнал	– Датчик не обнаруживает отраженного сигнала во время работы – Загрязнение или повреждение антенны	– Очистить antennу – Применить более подходящую antennу/датчик – УстраниТЬ возможные ложные эхосигналы – Оптимизировать положение и ориентацию датчика
M506 Ошибка монтажа/ начальной установки	– Ошибка при начальной установке	– Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование
M507 Ошибка в установке устройства	– Ошибка при начальной установке – Ошибка при выполнении сброса – Ошибки в памяти помех	– Выполнить сброс и повторить начальную установку

Состояние при неисправностях**Порядок устранения неисправностей****Проверка сигнала 4 ... 20 mA****Обработка ошибок измерения на сыпучих продуктах****9.4 Устранение неисправностей**

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

Первые меры:

- Обработка сообщений об ошибках, например, на модуле индикации и настройки
- Проверка выходного сигнала
- Обработка ошибок измерения

Разнообразные диагностические функции можно использовать на ПК с ПО PACTware и соответствующим DTM. Во многих случаях таким путем можно установить и устранить причины неисправностей.


Подключить ручной мультиметр в соответствующем диапазоне согласно схеме подключения. В следующей таблице приведены возможные ошибки в токовом сигнале и меры по их устранению:

Ошибка	Причина	Устранение
Сигнал 4 ... 20 mA неустойчивый	– Колебания измеряемой величины	– Установить демпфирование, в зависимости от устройства, через модуль индикации и настройки или PACTware/DTM
Сигнал 4 ... 20 mA отсутствует	– Нарушение электрического подключения	– Проверить подключение согласно п. "Порядок подключения" и, при необходимости, исправить в соответствии с п. "Схема подключения"
	– Отсутствует питание	– Проверить целостность кабелей и, при необходимости, отремонтировать
	– Слишком низкое рабочее напряжение или слишком высокое сопротивление нагрузки	– Проверить и, при необходимости, отрегулировать
Токовый сигнал выше 22 mA или ниже 3,6 mA	– Блок электроники в датчике неисправен	– Заменить устройство или отправить его на ремонт

В следующей таблице приведены типичные примеры ошибок измерения, обусловленных применением на сыпучих продуктах. При этом ошибки различаются в зависимости от условий их появления:

- Постоянный уровень
- Заполнение
- Опорожнение

На рисунках в столбце "Рисунок ошибки" пунктиром показан действительный уровень и сплошной линией - уровень, выдаваемый датчиком.


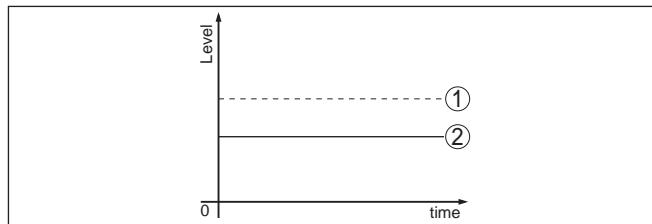


- 1 Действительный уровень
- 2 Показанный датчиком уровень




Указания:

- В общем случае, где датчик показывает постоянное значение, причина может быть также в установке состояния отказа токового выхода на "Значение не изменять"
- При слишком малом показании уровня, причиной может также быть слишком высокое сопротивление линии

Ошибки измерения при постоянном уровне

Описание ошибки	Схема ошибки	Причина	Устранение
1. Измеренное значение показывает слишком низкий или слишком высокий уровень		<ul style="list-style-type: none"> - Установка Min./Max. неправильная - Кривая линеаризации неверная 	<ul style="list-style-type: none"> - Откорректировать установку Min./Max. - Исправить кривую линеаризации
2. С скачком измеренного значения в направлении 100 %		<ul style="list-style-type: none"> - Обусловленное процессом падение амплитуды эхосигнала от продукта - Не выполнено создание памяти помех - Амплитуда или место ложного эхосигнала изменились (например из-за конденсата, налипания продукта); память помех более не соответствует 	<ul style="list-style-type: none"> - Создать память помех - Определить причину изменения ложного эхосигнала, создать память помех, например с конденсатом

Ошибки измерения при заполнении

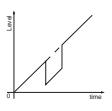Описание ошибки	Схема ошибки	Причина	Устранение
3. С скачок измеренного значения при заполнении в направлении 0 %		<ul style="list-style-type: none"> - Амплитуда многократного отраженного сигнала (крыша емкости - поверхность продукта) выше, чем эхосигнал уровня - Эхосигнал уровня на какой-либо позиции ложного эхосигнала может не отличаться от ложного эхосигнала (с скачок на многократный эхосигнал) - Поперечное отражение на выпускной воронке, амплитуда эхосигнала поперечного отражения больше чем эхосигнал уровня 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить параметр "Применение", особенно в отношении крыши емкости, типа среды, чащебразной формы, высокого значения диэлектрической постоянной, и настроить соответственно - Устранить/уменьшить ложный эхосигнал: минимизировать помехи от конструкций в емкости путем изменения направления поляризации - Выбрать более благоприятную позицию монтажа
4. Измеренное значение колеблется на 10 ... 20 %		<ul style="list-style-type: none"> - Различные эхосигналы от неровной поверхности продукта, например в случае насыпного конуса - Отражения от поверхности продукта из-за отклонения от стенки емкости 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить параметр "Тип среды" и, при необходимости, настроить - Оптимизировать монтажное положение и ориентацию датчика - Выбрать более благоприятную монтажную позицию, оптимизировать ориентацию датчика, например посредством поворотного крепления
5. Спорадический скачок измеренного значения при заполнении на 100 %		<ul style="list-style-type: none"> - Переменный конденсат или загрязнения на антенне 	<ul style="list-style-type: none"> - Создать память помех или путем редактирования повысить в ближней зоне память помех с конденсатором/загрязнением - На сыпучих продуктах применить радарный датчик с подключением продувки или с гибкой крышкой антенны

Ошибки измерения при опорожнении

Описание ошибки	Схема ошибки	Причина	Устранение
6. Измеренное значение при опорожнении стоит на месте в ближней зоне		<ul style="list-style-type: none"> - Ложный эхосигнал сильнее эхосигнала уровня - Эхосигнал уровня слишком слабый 	<ul style="list-style-type: none"> - Устраниить ложные эхосигналы в ближней зоне. При этом проверить: антенна должна выступать из патрубка - Устранить загрязнения на антenne - Минимизировать помехи от конструкций в ближней зоне путем изменения направления поляризации - После устраниния ложных эхосигналов память помех должна быть удалена. Создать новую память помех
7. Спорадический скачок измеренного значения при опорожнении в направлении 100 %		<ul style="list-style-type: none"> - Переменный конденсат или загрязнения на антenne 	<ul style="list-style-type: none"> - Создать память помех или путем редактирования повысить память помех в ближней зоне - На сыпучих продуктах применить радарный датчик с подключением продувки или с гибкой крышкой антены
8. Измеренное значение колеблется на 10 ... 20 %		<ul style="list-style-type: none"> - Различные эхосигналы от неровной поверхности продукта, например в случае выпускной воронки - Отражения от поверхности продукта из-за отклонения от стенки емкости 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить параметр "Тип среды" и, при необходимости, настроить - Оптимизировать монтажное положение и ориентацию датчика

Действия после устранения неисправностей

В зависимости от причины неисправности и принятых мер, настройки, описанные в гл. "Пуск в эксплуатацию", нужно выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту.

24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю.

Консультации по горячей линии даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

9.5 Замена блока электроники

Дефектный блок электроники может быть заменен самим пользователем.



Для Ex-применений могут применяться только устройства и блоки электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Запасной блок электроники можно заказать через нашего регионального представителя. Блоки электроники соответствуют датчику и различаются по выходу сигнала и питанию.

В новый блок электроники необходимо загрузить заводские установки датчика. Такие данные могут быть загружены:

- на заводе
- на месте самого пользователем

В обоих случаях требуется ввести серийный номер датчика. Серийный номер обозначен на типовом шильдике устройства, внутри корпуса или в накладной на устройство.

При загрузке на месте сначала необходимо скачать через Интернет данные спецификации заказа датчика (см. Руководство по эксплуатации *Блок электроники*).



Осторожно!

Все зависящие от применения настройки должны быть выполнены снова. Поэтому после замены электроники необходимо вновь выполнить начальную установку устройства.

Если после прежней начальной установки датчика данные параметрирования были сохранены, то их можно перенести в новый блок электроники. Тогда повторное выполнение начальной установки не требуется.

9.6 Обновление ПО

Для обновления ПО устройства необходимо следующее:

- Устройство
- Питание
- Интерфейсный адаптер VEGACONNECT
- ПК с ПО PACTware
- Файл с актуальным ПО устройства

Актуальное ПО устройства и подробную информацию по процедуре обновления см. на www.vega.com/downloads и "Software".



Осторожно!

Разрешения на применение устройств могут быть связаны с определенными версиями ПО. При обновлении ПО убедитесь, что разрешение на применение остается действующим.

Подробную информацию см. на www.vega.com/downloads в разделе "Approvals".

9.7 Действия при необходимости ремонта

Ремонтный формуляр и подробную информацию по процедуре см. на www.vega.com/downloads и "Formulare und Zertifikate".

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

При необходимости ремонта сделать следующее:

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора

- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего представителя в вашем регионе. Наши региональные представительства см. на нашей домашней странице www.vega.com.

10 Демонтаж

10.1 Порядок демонтажа



Внимание!

При наличии опасных рабочих условий (емкость или трубопровод под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

10.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить блок электроники.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

Директива WEEE 2002/96/EG

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов.

Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

11 Приложение

11.1 Технические данные

Общие данные

316L соответствует 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

- Присоединение 316L, Alloy C22, Alloy 400
- Уплотнение к процессу Обеспечивается со стороны монтажа
- Антenna 316L, PP, PEEK
- Уплотнение антенной системы FKM (SHS FPM 70C3 GLT), EPDM (COG AP310)

Не контактирующие с продуктом материалы

- Пластиковый корпус Пластик РВТ (полиэстер)
- Алюминиевый корпус, литой под давлением Литой под давлением алюминий AlSi10Mg, порошковое покрытие на основе полиэстера
- Корпус из нержавеющей стали 316L
- Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса NBR (корпус из нержавеющей стали, точное литье), силикон (алюминиевый/пластиковый корпус; корпус из нержавеющей стали, электрополированный)
- Смотровое окошко в крышке корпуса (вариант) Поликарбонат
- Клемма заземления 316L

Присоединение

- Фланцы DIN от DN 80, ASME от 3"

Вес

- Устройство (в зависимости от корпуса, присоединения и антенны) прибл. 2 ... 17,2 кг (4.409 ... 37.92 lbs)

Момент затяжки для кабельных вводов NPT и кабелепроводной трубы

- Пластиковый корпус max. 10 Nm (7.376 lbf ft)
- Корпус из алюминия или нержавеющей стали max. 50 Nm (36.88 lbf ft)

Входная величина

Измеряемая величина

Измеряемой величиной является расстояние между присоединением датчика и поверхностью продукта. Базовой плоскостью является уплотнительная поверхность фланца.

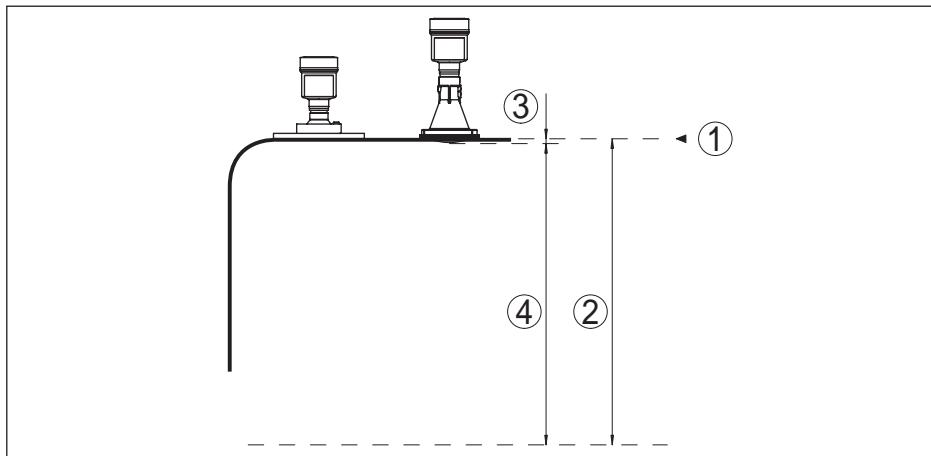


Рис. 54: Данные для входной величины

- 1 Базовая плоскость
- 2 Измеряемая величина, макс. диапазон измерения
- 3 Длина антенны
- 4 Полезный диапазон измерения

Макс. диапазон измерения 120 m (393,7 ft)

Выходная величина

Выходной сигнал	4 ... 20 mA/HART
Диапазон выходного сигнала	3,8 ... 20,5 mA/HART (заводская установка)
Разрешающая способность сигнала	0,3 µA
Разрешающая способность измерения (цифровая)	< 1 mm (0.039 in)
Сигнал неисправности - токовый выход (устанавливаемый)	Значение mA не изменяется, 20,5 mA, 22 mA, < 3,6 mA
Макс. выходной ток	22 mA
Пусковой ток	≤ 3,6 mA; ≤ 10 mA для 5 мс после включения
Нагрузка	См. диаграмму нагрузки в п. "Питание"
Демпфирование (63 % входной величины), устанавливаемое	0 ... 999 s
Выходные значения HART соотв. HART 7.0 ²⁾	
– PV (Primary Value)	Лин.-проценты
– SV (Secondary Value)	Расстояние
– TV (Third Value)	Надежность измерения
– QV (Fourth Value)	Температура электроники
Исполненная спецификация HART	7.0

²⁾ Значения по умолчанию, могут присваиваться произвольно

Дополнительная информация о ID
изготовителя, ID устройства, версии
устройства

См. сайт HART Communication Foundation

Точность измерения (по DIN EN 60770-1)

Эталонные условия процесса по DIN EN 61298-1

- Температура $+18 \dots +30^\circ\text{C}$ ($+64 \dots +86^\circ\text{F}$)
- Относительная влажность 45 ... 75 %
- Давление воздуха 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Эталонные условия монтажа

- Мин. расстояние до конструкций $> 200 \text{ mm}$ (7.874 in)
- Отражатель Плоский пластинчатый рефлектор
- Ложные отражения Наибольший сигнал помехи 20 dB меньше полезного сигнала

Погрешность измерения

См. следующие диаграммы

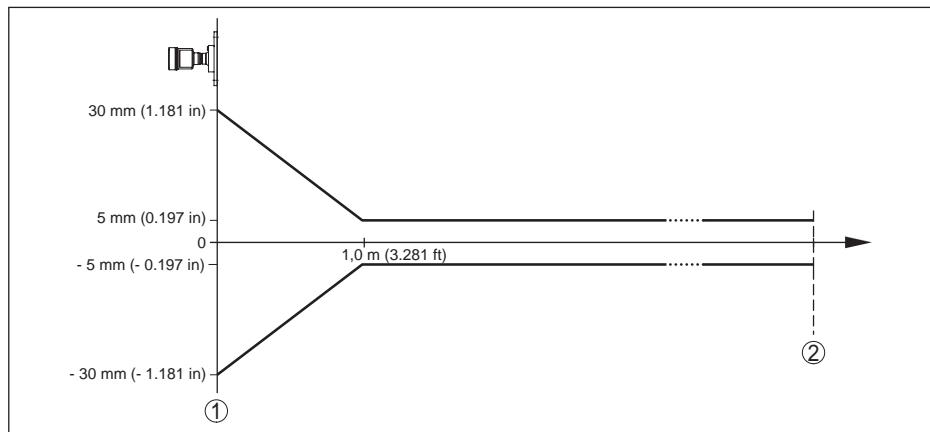


Рис. 55: Погрешность измерения при эталонных условиях

- 1 Базовая плоскость
- 2 Край антенны
- 3 Рекомендуемый диапазон измерения

Воспроизводимость $\leq \pm 1 \text{ mm}$

Погрешность измерения на сыпучих продуктах Значения в сильной степени зависят от условий применения. Обязательные данные поэтому невозможны.

Погрешность измерения под влиянием ЭМС $\leq \pm 50 \text{ mm}$

Величины, влияющие на точность измерения

Данные действительны для цифрового измеренного значения

Температурный дрейф - цифровой выход $\pm 3 \text{ мм}/10 \text{ K}$ относительно max. диапазона измерения или max. 10 mm

Дополнительная погрешность вследствие электромагнитных помех в пределах EN 61326 $< \pm 50 \text{ mm}$

Данные действительны дополнительно для токового выхода

Температурный дрейф (токовый выход)	$\pm 0,03\% / 10 \text{ K}$ относительно интервала 16 mA или max. $\pm 0,3\%$
Погрешность на токовом выходе вследствие аналогово-цифрового преобразования	$< \pm 15 \mu\text{A}$
Погрешность на токовом выходе вследствие сильных высокочастотных электромагнитных полей в пределах EN 61326	$< \pm 150 \mu\text{A}$

Характеристики измерения и рабочие характеристики

Измерительная частота Диапазон W (технология 79 ГГц)

Время измерительного цикла прибл. 700 ms

Время реакции на скачок³⁾ $\leq 3 \text{ s}$

Ширина диаграммы направленности⁴⁾

- Пластиковая рупорная антенна $3,5^\circ$
- Оправленная металлом линзовая антенна 4°

Излучаемая ВЧ-мощность (в зависимости от параметрирования)⁵⁾

- Средняя спектральная плотность излучаемой мощности -3 dBm/MHz EIRP
- Максимальная спектральная плотность излучаемой мощности $+34 \text{ dBm/50 MHz EIRP}$
- Макс. плотность мощности на расстоянии 1 м $< 3 \mu\text{W/cm}^2$

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды, хранения и транспортировки $-40 \dots +80^\circ\text{C}$ ($-40 \dots +176^\circ\text{F}$)

Условия процесса

Для условий процесса следует учитывать данные на типовом шильдике датчика: действительно самое низкое значение.

Температура процесса

³⁾ Промежуток времени от скачкообразного изменения измеряемого расстояния макс. на 2 м (на сыпучих продуктах) до первого достижения выходным сигналом 90% своего установившегося значения (IEC 61298-2).

⁴⁾ Вне данной ширины диаграммы направленности энергия радиарного сигнала снижается на 50 % (-3 dB)

⁵⁾ EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power (Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность)

Уплотнение	Линза антенны	Температура процесса (измеренная на присоединении)
FKM (SHS FPM 70C3 GLT)	PEEK	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)
	PEEK	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
FKM (SHS FPM 70C3 GLT)	PP	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
EPDM (COG AP310)	PP	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Температура окружающей среды - температура процесса

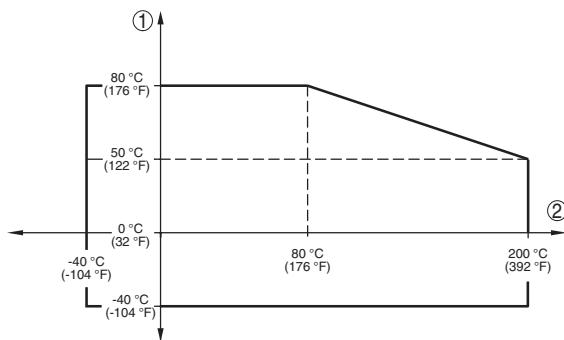


Рис. 56: Температура окружающей среды - температура процесса, оправленная металлом линзовая антenna, до +200 °C (392 °F)

- 1 Температура окружающей среды
2 Температура процесса

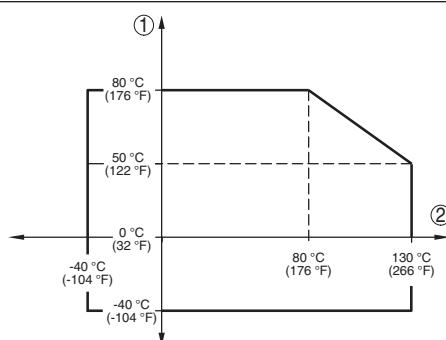


Рис. 57: Температура окружающей среды - температура процесса, оправленная металлом линзовая антenna, до +130 °C (266 °F)

- 1 Температура окружающей среды
2 Температура процесса

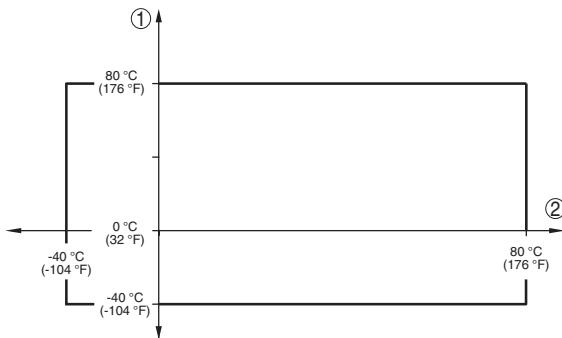


Рис. 58: Температура окружающей среды - температура процесса, пластиковая рупорная антенна

- 1 Температура окружающей среды
- 2 Температура процесса

Давление в емкости

Давление в емкости

- Оправленная металлом линзовая антenna -1 ... 3 bar (-100 ... 300 kPa/-14.5 ... 43.5 psig)
- Пластиковая рупорная антenna -1 ... 2 bar (-100 ... 200 kPa/-14.5 ... 29.1 psig)
- Пластиковая рупорная антenna - исполнение с адаптерным фланцем от DN 100, PP или PP-GF 30 -1 ... 1 bar (-100 ... 100 kPa/-14.5 ... 14.5 psig)

Давление в емкости относительно номинального давления фланца см. Инструкцию "Фланцы по DIN-EN-ASME-JIS"

Механическая нагрузка

Устойчивость к вибрации - оправленная металлом линзовая антenna 4 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе)

Устойчивость к вибрации - пластиковая рупорная антenna

- С адаптерным фланцем 2 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе)
- С монтажной скобой 1 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе)

Устойчивость к удару

100 g, 6 ms по EN 60068-2-27 (механический удар)

Данные входа для подключения обдува - оправленная металлом линзовая антenna

Макс. допустимое давление 6 bar (87.02 psig)

Расход воздуха, в зависимости от давления (рекомендуемый диапазон)

Давление	Расход воздуха	
	Без обратного клапана	С обратным клапаном
0,2 bar (2.9 psig)	1,7 м ³ /ч	-
0,4 bar (5.8 psig)	2,5 м ³ /ч	-
0,6 bar (8.7 psig)	2,9 м ³ /ч	0,8 м ³ /ч

Давление	Расход воздуха	
	Без обратного клапана	С обратным клапаном
0,8 bar (11.6 psig)	3,3 м ³ /ч	1,5 м ³ /ч
1 bar (14.5 psig)	3,6 м ³ /ч	2,0 м ³ /ч
1,2 bar (17.4 psig)	3,9 м ³ /ч	2,3 м ³ /ч
1,4 bar (20.3 psig)	4,0 м ³ /ч	2,7 м ³ /ч
1,6 bar (23.2 psig)	4,3 м ³ /ч	3,0 м ³ /ч
1,8 bar (20.3 psig)	4,5 м ³ /ч	3,5 м ³ /ч
2 bar (23.2 psig)	4,6 м ³ /ч	4,0 м ³ /ч

Резьба для ввертывания G¹/₈

Затвор Резьбовая пробка из нерж. стали 316Ti

Обратный клапан (прилагается отдельно: для исполнения без Ex - вариант, для исполнения Ex - обязательно)

- Материал 316Ti
- Резьба для ввертывания G¹/₈
- Уплотнение FKM (SHS FPM 70C3 GLT), EPDM (COG AP310)
- Для подключения G¹/₄
- Давление начала продувки 0,5 bar (7.25 psig)
- Ступень номинального давления PN 250

Электромеханические данные - исполнение IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68; 0,2 bar

Кабельный ввод M20 x 1,5 или ½ NPT

Сечение провода (пружинные клеммы)

- Сплошной провод, жила 0,2 ... 2,5 мм² (AWG 24 ... 14)
- Жила с гильзой 0,2 ... 1,5 мм² (AWG 24 ... 16)

Электромеханические данные - Исполнение IP 66/IP 68 (1 bar)

Варианты кабельного ввода

- Кабельный сальник с интегрированным соединительным кабелем M20 x 1,5 (кабель: Ø 5 ... 9 мм)
- Кабельный ввод ½ NPT
- Заглушка M20 x 1,5; ½ NPT

Соединительный кабель

- Сечение провода 0,5 мм² (AWG 20)
- Сопротивление жилы < 0,036 Ом/м
- Прочность при растяжении < 1200 N (270 lbf)
- Стандартная длина 5 m (16.4 ft)
- Макс. длина 180 m (590.6 ft)
- Мин. радиус изгиба 25 mm (0.984 in) при 25 °C (77 °F)
- Диаметр прибл. 8 mm (0.315 in)

- Цвет - исполнение без взрывозащиты	Черный
- Цвет (исполнение Ex)	Голубой

Модуль индикации и настройки

Элемент индикации	Дисплей с подсветкой
Индикация измеренного значения	
- Число цифр	5
- Размер цифр	Ш x В = 7 x 13 мм
Элементы настройки	
Степень защиты	4 клавиши
- не установлен в датчике	IP 20
- установлен в корпусе без крышки	IP 40
Материалы	
- Корпус	ABS
- Смотровое окошко	Полиэстровая пленка

Интерфейс к внешнему блоку индикации и настройки

Передача данных	Цифровая (шина I ² C)
Конструкция соединительного кабеля	4-проводный, экранированный
Длина линии, макс.	25 м

Встроенные часы

Формат даты	День.Месяц.Год
Формат времени	12 h/24 h
Часовой пояс (заводская установка)	CET
Погрешность хода, макс.	10,5 мин./год

Измерение температуры электроники

Разрешающая способность	0,1 °C (1.8 °F)
Точность	±1 °C (1.8 °F)
Допустимый диапазон температур	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Питание

Рабочее напряжение U _B	
- Устройство не-Ex	12 ... 35 V DC
- Устройство Ex d	12 ... 35 V DC
- Устройство Ex ia	12 ... 30 V DC
- Устройство Ex d ia	17 ... 35 V DC

Рабочее напряжение U_B - с подсветкой модуля индикации и настройки

- Устройство не-Ex	18 ... 35 V DC
- Устройство Ex d	18 ... 35 V DC
- Устройство Ex ia	18 ... 30 V DC

– Устройство Ex d ia Из-за барьера подсветка невозможна

Защита от включения с неправильной Встроенная
полярностью

Допустимая остаточная пульсация (устройство без взрывозащиты или Ex ia)

– для $9,6 \text{ V} < U_B < 14 \text{ V}$ $\leq 0,7 \text{ V}_{\text{eff}} (16 \dots 400 \text{ Hz})$

– для $18 \text{ V} < U_B < 36 \text{ V}$ $\leq 1,0 \text{ V}_{\text{eff}} (16 \dots 400 \text{ Hz})$

Допустимая остаточная пульсация (устройство Ex d ia)

– для $18 \text{ V} < U_B < 36 \text{ V}$ $\leq 1 \text{ V}_{\text{eff}} (16 \dots 400 \text{ Hz})$

Сопротивление нагрузки

– Расчет $(U_B - U_{\text{min}})/0,022 \text{ A}$

– Пример: устройство не-Ex при $(24 \text{ V} - 12 \text{ V})/0,022 \text{ A} = 545 \Omega$
 $U_B = 24 \text{ V DC}$

Заштита

Степень защиты

Материал корпуса	Исполнение	Степень защиты IP	Степень защиты NEMA
Пластик	Однокамерный	IP 66/IP 67	NEMA 4X
	Двухкамерный	IP 66/IP 67	NEMA 4X
Алюминий	Однокамерный	IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 6P NEMA 6P
	Двухкамерный	IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 4X NEMA 6P NEMA 6P
Нержавеющая сталь, э- лектрополированый	Однокамерный	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	NEMA 6P
Нержавеющая сталь, точное литье	Однокамерный	IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 6P NEMA 6P
	Двухкамерный	IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 4X NEMA 6P NEMA 6P

Категория перенапряжений III⁶⁾

Класс защиты III⁷⁾

Разрешения

Устройства с разрешениями на применение, в зависимости от исполнения, могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно скачать с сайта www.vega.com через "VEGA Tools" и "Serial number search" либо через www.vega.com/downloads и "Approvals".

⁶⁾ IEC 61010-1

⁷⁾ IEC 61010-1

11.2 Размеры

На следующих чертежах показаны только некоторые из возможных исполнений. Чертежи с размерами можно также загрузить с www.vega.com/downloads и "Zeichnungen".

Пластиковый корпус

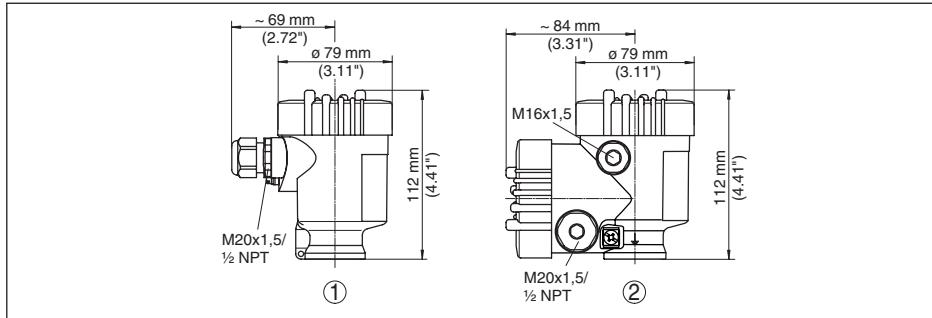


Рис. 59: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение
- 2 Двухкамерное исполнение

Алюминиевый корпус

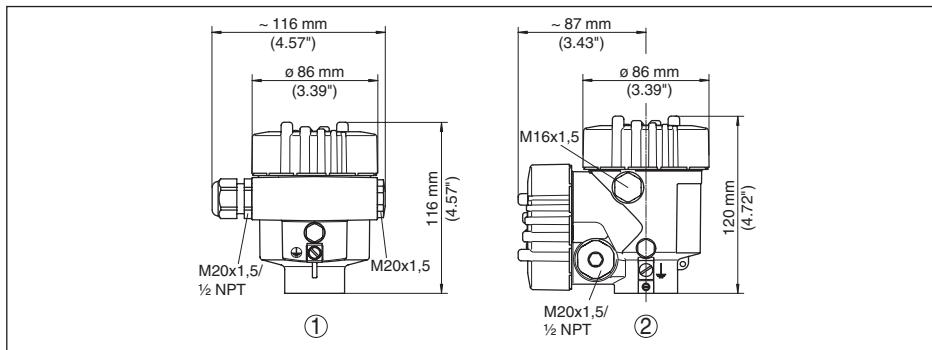


Рис. 60: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение
- 2 Двухкамерное исполнение

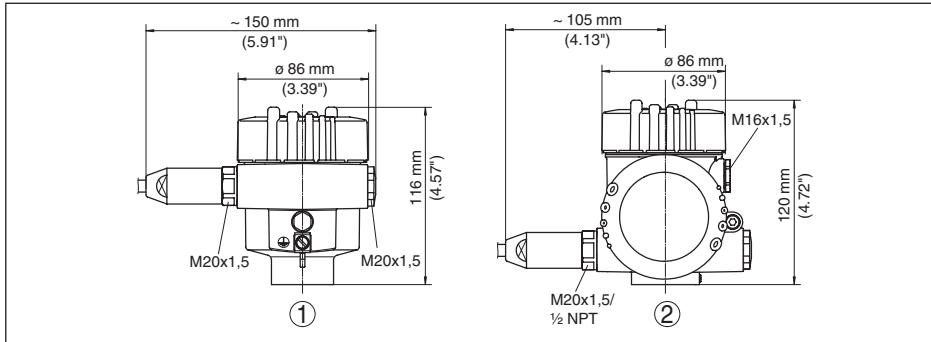
Алюминиевый корпус со степенью защиты IP 66/IP 68 (1 bar)

Рис. 61: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (1 bar) - с установленным модулем индикации и настройки
корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение
- 2 Двухкамерное исполнение

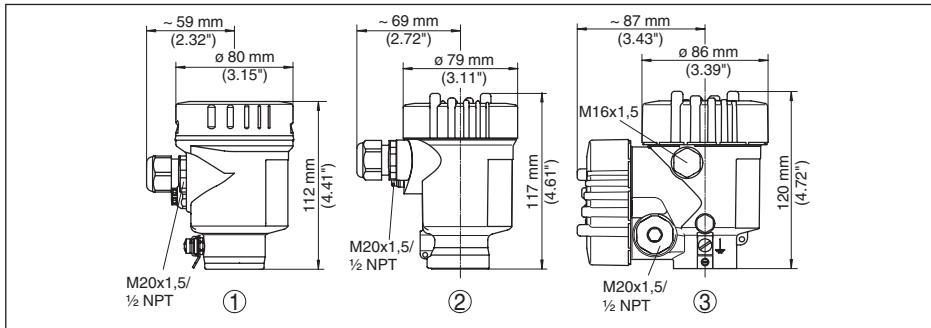
Корпус из нержавеющей стали

Рис. 62: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки
корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение (электрополированый)
- 2 Однокамерное исполнение (точное литье)
- 3 Двухкамерное исполнение (точное литье)

Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP 66/IP 68, 1 bar

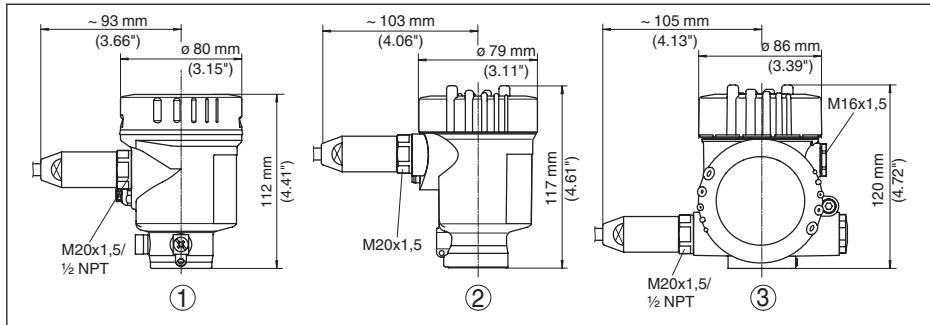


Рис. 63: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (1 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение (электрополированенный)
- 2 Однокамерное исполнение (точное литье)
- 3 Двухкамерное исполнение (точное литье)

VEGAPULS 69, пластиковая рупорная антенна с накидным фланцем

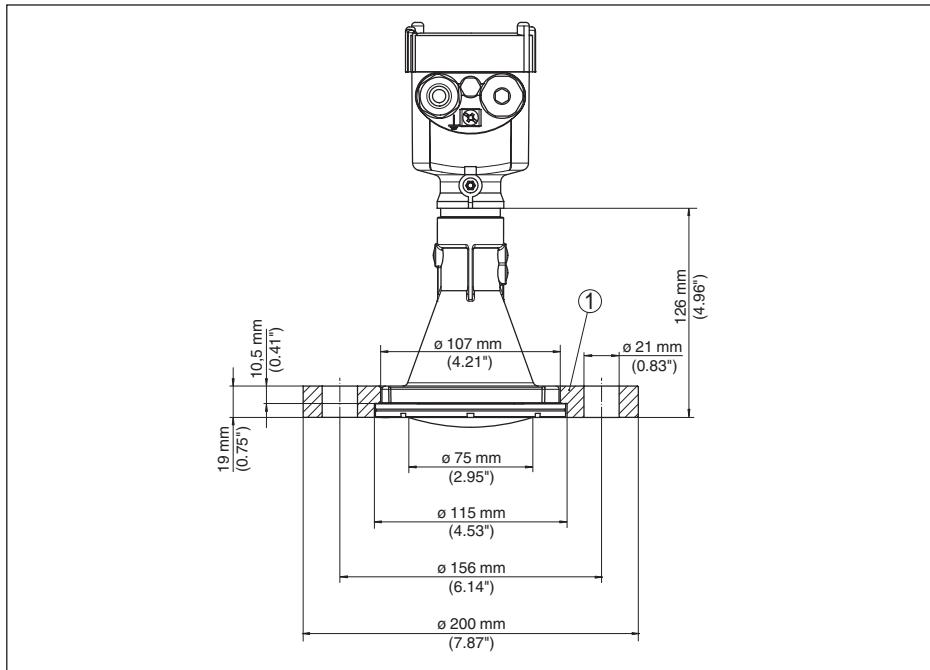


Рис. 64: VEGAPULS 69, пластиковая рупорная антенна, накидной фланец

- 1 Накидной фланец

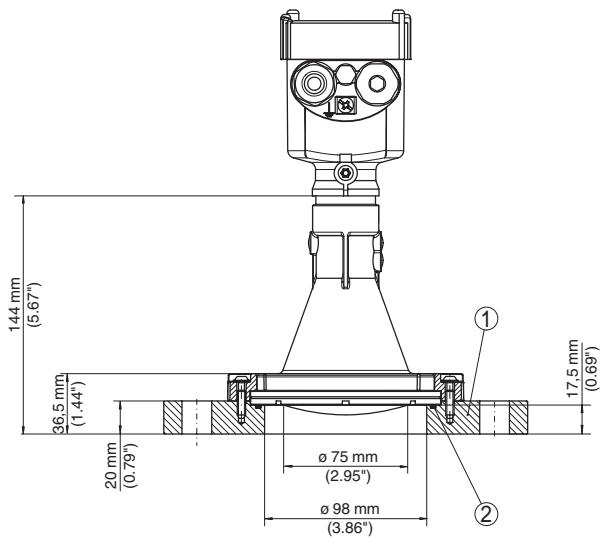
VEGAPULS 69, пластиковая рупорная антенна с адаптерным фланцем

Рис. 65: VEGAPULS 69, пластиковая рупорная антенна, адаптерный фланец

- 1 Адаптерный фланец
- 2 Уплотнение к процессу

VEGAPULS 69, пластиковая рупорная антенна с монтажной скобой

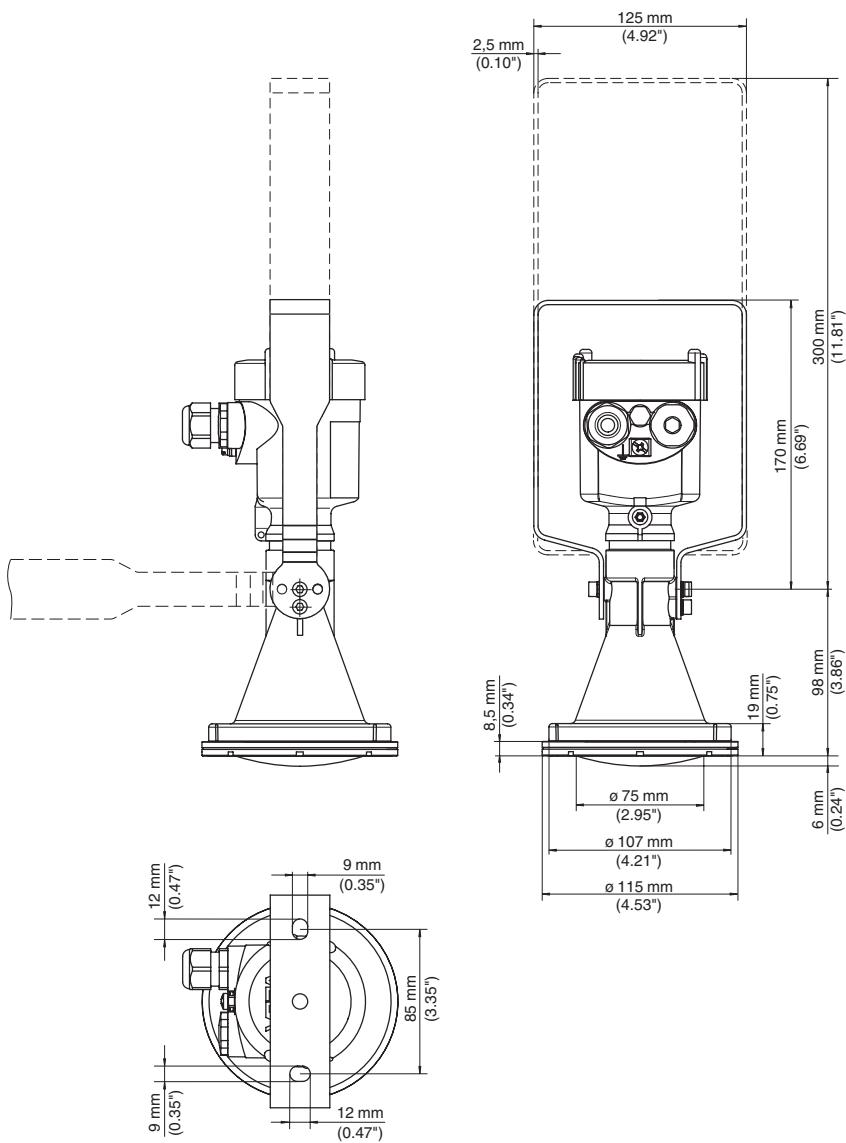


Рис. 66: VEGAPULS 69, пластиковая рупорная антенна, монтажная скоба длиной 170 или 300 мм

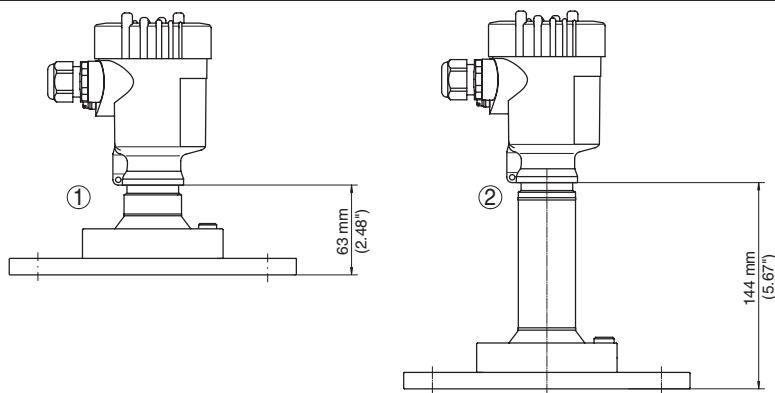
VEGAPULS 69, оправленная металлом линзовая антенна

Рис. 67: VEGAPULS 69, оправленная металлом линзовая антенна во фланцевом исполнении

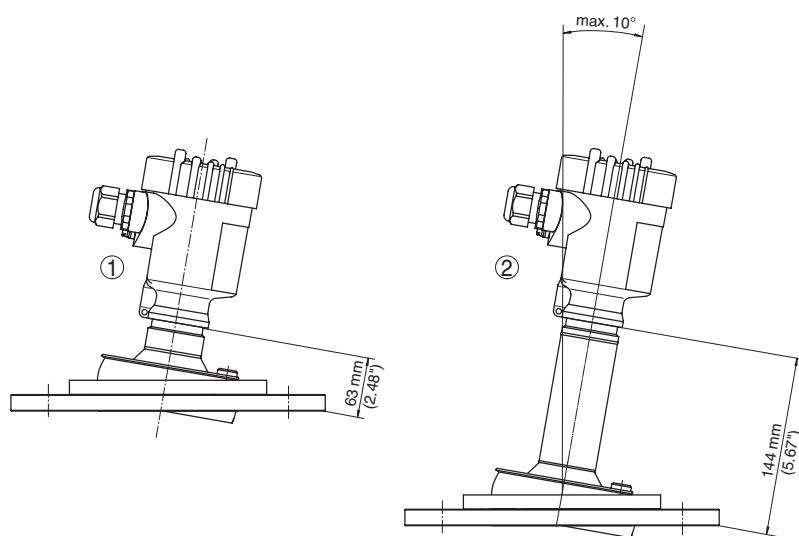
VEGAPULS 69, оправленная металлом линзовая антенна и поворотный держатель

Рис. 68: VEGAPULS 69, оправленная металлом линзовая антенна и поворотный держатель

11.3 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com>。

11.4 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

INDEX**Symbols**

Адрес HART 55

Блокировать настройку 47

Главное меню 41

Дата/Время 50

Демпфирование 46

Единицы 42

Заземление 28

Значения по умолчанию 51

Изоляция емкости 24

Имя места измерения 41

Индикация кривых

– Эхо-кривая 48

Коды ошибок 65

Конструкции в емкости 23

Копировать установки датчика 52

Линеаризация 54

Моделирование 49

Монтаж

– Скоба 13

– Фланец 15

Настройка индикации 48

Начальная установка

– Быстрая начальная установка 40

Отсек электроники и подключения (одномарочный корпус) 31

Память измеренных значений 61

Память помех 53

Память событий 61

Память эхо-кривых 62

Патрубок 19

Переключение языка 47

Пиковые значения 48

Погрешность измерения 67

Подключение

– Кабель 28

– к ПК 57

– Порядок 29

– Техника 29

– электрическое 29

Подсветка дисплея 48

Поляризация 16

Принцип действия 10

Проверить выходной сигнал 67

Ремонт 71

Сброс 50

Сервисная горячая линия 70

Система настройки 39

Сообщения о статусе - NAMUR NE 107 62

Сопротивление HART 57

Специальные параметры 55

Статус устройства 48

Типовой шильдик 8

Токовый выход 46

Токовый выход Min./Max. 47

Установка 45, 46

Установка токового выхода 53

Устранение неисправностей 67

Экранирование 28


Эхо-кривая начальной установки 49

E

EDD (Enhanced Device Description) 60

N

NAMUR NE 107 63, 65

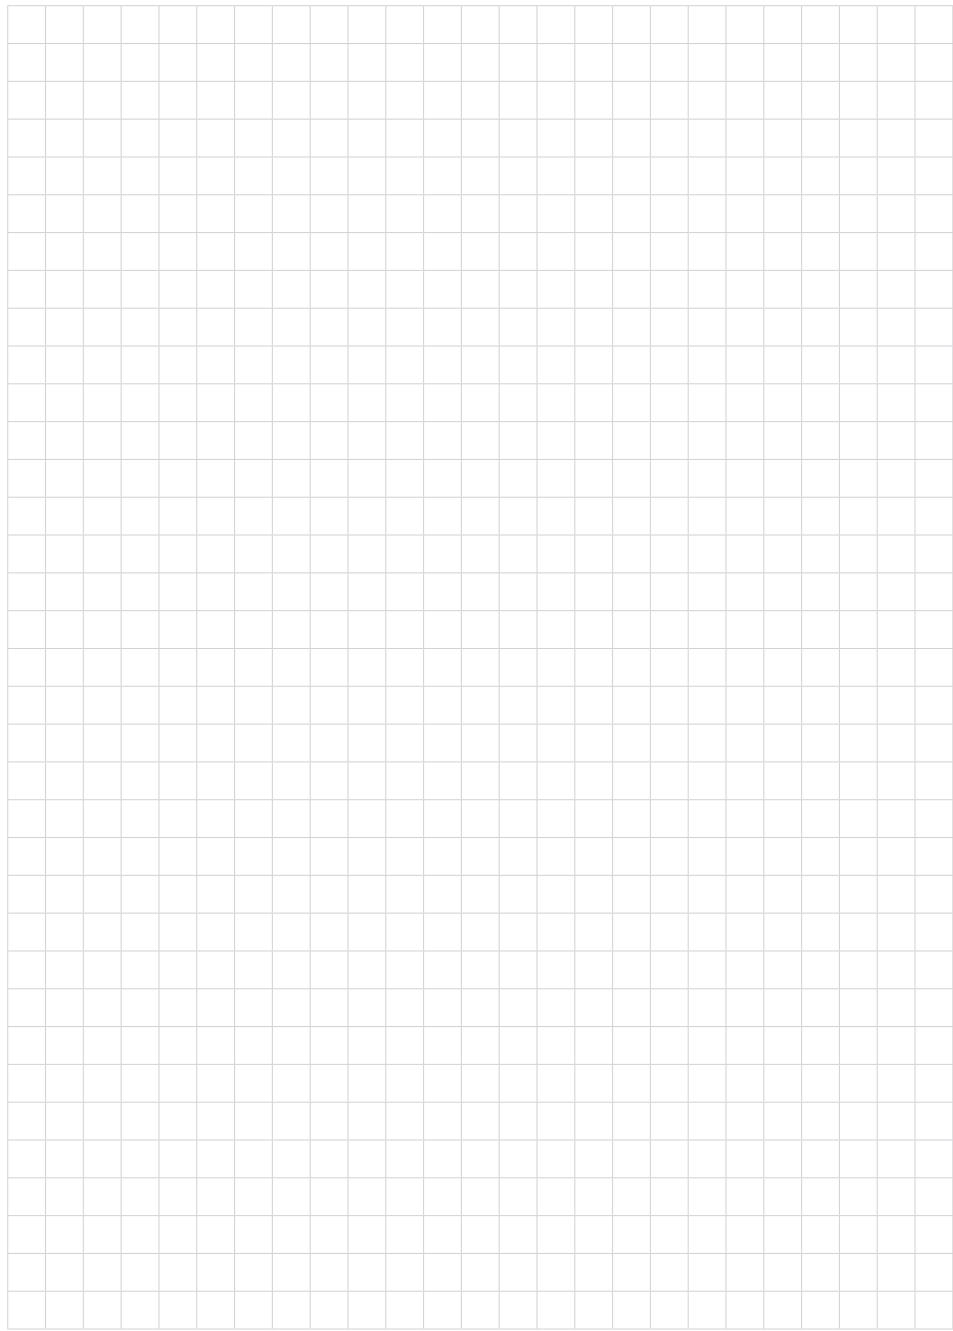

Дата печати:

VEGA



Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

Возможны изменения технических данных

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014

CE

47247-RU-140729

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com